

01年专业课试题答案

一、概念题

- 相：体系中具有相同物理与化学性质的、且与其他部分以界面分开的均匀部分，称为相。
- 成分过冷：在合金凝固过程中，由于液固界面前沿熔体中溶质浓度变化引起熔点升高之后的过冷现象叫成分过冷。
- 伪共晶：非共晶成分的合金在非平衡条件下固化的组织称为伪共晶。
（晶体中相邻两部分相对位置随温度而改变，即随温度而滑移）
- 滑移：滑移不是晶格一部分相对于另一部分沿滑移面作刚性整体位移，而是借助位错在滑移面上运动来逐步地进行的。
- 再结晶：冷变形金属加热到一定温度之后，在原变形组织中重新产生了无畸变的新晶粒，而性能也发生了明显的变化并恢复到变形前的状况，这个过程称为再结晶。

二、对比说明下列概念的异同点

1. 刃型位错：刃型位错有一额外半原子面，其位错线不一定是直线，也可以是折线或曲线，但它与滑移方向垂直，也垂直于滑移矢量，滑移面只有一个，刃型位错既有关切应变，又有正应变。
见背面
2. 螺型位错：螺型位错无额外半原子面，其位错线与滑移矢量平行，一定是一直线。位错线的移动方向与晶格滑移方向垂直。
- 见背面
2. CCT曲线反映了过冷奥氏体在不同冷却速度下以温度转变过程。
- 见背面
3. 自扩散：不依赖于浓度梯度，仅由热振动而引起的扩散，称为自扩散。
- 上坡扩散：物质从低浓度区向高浓度区扩散，扩散的结果提高了浓度梯度，这种扩散称为上坡扩散。
3. 互扩散：一种金属中的原子向另一种金属中的扩散，称为互扩散。

三、计算题

1. 在立方晶胞中晶格常数为a，计算出立方晶胞中原子半径与致密度。

$$\sqrt{3}a = 4r \quad r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

立方晶胞中原子数 $n = 8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$

$$k = \frac{4\pi r^3}{a^3} = \frac{2 \times \frac{4}{3} \times \pi \times \left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^3}{a^3} = 0.68$$

2. 根据 Fe-Fe₃C相图计算共析转变产物中的铁素体和渗碳体的含量。

$$W_{\alpha} = \frac{6.69 - 0.77}{6.69 - 0.218} \times 100\% = 88.8\%$$

$$W_{Fe3C} = 1 - W_{\alpha} = 11.2\%$$

五、根据~~铁~~和 Fe_3C 相图分析含碳量对铁碳合金平衡组织和力学性能的影响

不同含碳量区间合金在室温下的组织如下：

- ① $0 \sim 0.0218\%$: $\alpha + \text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}$; ② $0.0218 \sim 0.77\%$: $\alpha + \text{P}$; ③ $0.77 \sim 2.11\%$: $\text{P} + \text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}}$.
- ④ $2.11 \sim 4.3\%$: $\text{P} + \text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}} + \text{Ld}$, ⑤ $4.3\% \sim 6.69\%$: $\text{Fe}_3\text{C}_{\text{II}} + \text{Ld}$
- a. 含碳量对力学性能的影响，主要是通过改变显微组织及其组织中各组成相的相对量来实现的。铁碳合金的室温平衡组织均由铁素体和渗碳体两相组成。
- b. 铁素体系塑性相，渗碳体系硬脆相。珠光体是由 α 和 Fe_3C 组成的层片状的机械混合物。
- c. 珠光体的强度比铁素体高，比渗碳体低，而且珠光体的强度随其层片间距减小而提高；它的塑性和韧性比铁素体低，但比渗碳体高。
- d. 在钢中渗碳体是一强化相。如果合金基体是铁素体，随含碳量的增加，渗碳体越多，则合金的强度越高。但若渗碳体这种脆性相分布在晶界上，特别是形成连续的网状分布时，则合金的塑性、韧性显著下降。当渗碳体为基体时，在白口铁中，则合金硬而脆。

八、试述金属经塑性变形后对组织结构和金属性能的影响。

1) 对组织结构的影响

- a. 显微组织的变化
经塑性变形后，原来的块状晶粒沿其变形方向伸长，当变形量很大时，出现纤维组织。
- b. 亚结构的变化
经一定量的塑性变形后，晶界中的位错交互作用，形成位错缠结，进一步增大变形度时，由缠结的位错组成胞状亚结构。

2) 对性能的影响

- a. 加工硬化
金属材料经塑性变形后，强度、硬度显著提高，而塑性和韧性下降，即产生了加工硬化现象。
金属材料经塑性变形后，强度、硬度显著提高，而塑性和韧性下降，即产生了加工硬化现象。
- b. 由于塑性变形后，空位和位错等结构缺陷增加，金属的电阻率增加。
由于塑性变形后，空位和位错等结构缺陷增加，金属的电阻率下降，磁导率也有所下降。
- c. 塑性变形后，金属的电阻温度系数下降，磁导率下降，热导率也有所下降。
由于塑性变形使得金属中的结构缺陷增多，自由焓升高，金属的化学活性增大，腐蚀速度也加快。

3) 形变织构

在塑性变形中，随着形变程度的增加，各个晶粒的滑移面和滑移方向需要向变形方向转动，这样许多晶粒中原来取向互不相同的各个晶粒在空间取向上呈现一定的规律性，这一现象称为择优取向，这种~~组织~~组织状态称为形变织构。

4) 残余应力

残余应力是一种内应力，它在工件处于平衡状态，其产生是由于工件内部各区域变形不均匀性，以及相互之间的作用所致。

九、简述金属固态相变的特性和类型。

(一) 固态相变的特性和类型

1) 相变阻力大

固态相变时，形核的阻力来自新相与基体间形成界面所增加的界面能和体积应变能，与液-固和气-固相变相比，固态相变的阻力大得多。

2) 原子迁移速率低

由于固态中的原子键合远比液态中牢固，所以扩散速度远比液态低。固态原子的扩散系数小，其原子的迁移速率就低。

3) 相界面

固态相变时，新旧两相之间要形成界面。

4) 位向关系

固态相变时，为了减少新旧两相之间的界面能，两种晶界之间往往存在一定的位向关系，它们常以低指数的原子密度大的而又彼此匹配较好的晶面互相平行。

5) 楼界面

固态相变时，新相往往在母相的一定晶面上开始形成，这个晶面称为播种晶面。

6) 非均匀形核

固相中的形核几乎都是非均匀的。

(二) 固态相变的类型

按相变方式分类，固态相变可分为形核长大型转变(不连续型或非均匀转变)

和连续型转变(均匀转变)两大类：

a. 形核长大型相变：其主要特征是在转变过程中存在着不连续的分界面而且转变主要发生在两相的界面上，这种转变是通过形核—长大方式进行的。

b. 连续型转变：这种转变是在母相的整个体积中同时发生，其反应是均匀的，这种转变实际上只有长大过程而没有形核过程。

八、晶体长大的特性和类型

1) 晶体长大方式：粗糙界面一般为连续生长，光滑界面一般为二维晶核长大方式或螺旋长大方式

2) 晶体长大形态：主要受温度梯度影响

3) 晶体长大形态：主要受温度梯度影响

a. 正温度梯度，固液界面为阶梯状：

b. 负温度梯度：晶体生长为树枝状生长。

02年专业课试题答案

一、名词解释

1. 置换固溶体：溶质原子占据溶剂晶格的间隙而形成固溶体称为置换固溶体。

间隙固溶体：溶质原子分布于溶剂晶格间隙而形成的固溶体称为间隙固溶体。

2. 晶界：多数晶体物质由许多晶粒所组成，属于同一固相但位向不同的晶粒之间以界面称为晶界，它是一种内界面。

亚晶界：有时一个晶粒由若干位向稍有差异的亚晶粒所组成，相邻的亚晶粒之间的界面称为亚晶界。

3. 液态固：通常，材料从液态到固态的转变过程称为液态固。

结晶：结晶是指物质从液态转变为具有晶体结构固相的过程。

4. 共析转变：在某一温度下，由一定成分的固相同时转变为两个不同成分固相的反应，称为共析转变。

共晶转变：在一定温度下，由一定成分的液相同时转变为两个不同成分固相的反应，称为共晶转变。

5. 滑移带：将经良好抛光的单晶体金属棒试样进行适当的拉伸，使之产生一定的塑性变形，即可在金属棒试样表面见到一条条的细线，通常称为滑移带。

6. 脆性断裂：在发生断裂前没有任何的颈先的塑性变形发生，并且扩展速度较快。

塑性断裂：又称延性断裂，断裂前发生大量的宏观塑性变形，且断口存在一定程度的缩颈现象。

7. 反再结晶：冷变形后的金属加热到一定温度之后，在原变形组织中重新生长无畸变的新晶粒，性能也发生了明显的变化并恢复到变形前的状况，这个过程称之为反再结晶。

8. 第一类回火脆性：钢在250~400℃温度范围内出现的回火脆性称为第一类回火脆性，也称低温回火脆性。第一类回火脆性是不可逆的。

第二类回火脆性：钢在450~650℃温度范围内出现的回火脆性称为第二类回火脆性，也称高温回火脆性。第二类回火脆性是可逆的。

9. 上贝氏体：通常在贝氏体转变区较高温度范围内形成的贝氏体称为上贝氏体，它是由铁素体和渗碳体两相组成的机械混合物，呈羽毛状。

下贝氏体：它是在贝氏体转变区的较低温度范围内形成的，由含碳过饱和的片状铁素体和其内部析出的微细碳化物组成，呈黑色针状。

10. 晶界生长的光滑界面：在光滑界面处液固两相原子存在明显的边界，从微观上看平滑界面是光滑的，但在宏观上它往往由不同位向的小平面所组成，故呈台阶状折线特征，故也称小平面界面。

粗糙界面：在界面处固液两相原子分布较为混杂且无明显的边界，存在几个原子层厚度的过渡层，其中约有一半数的位置为固相原子所占据。从微观上界面呈高分子量的液体层。

三、试比较均匀形核与非均匀形核的异同点，并说明为什么均匀形核比非均匀形核困难。

均匀形核，在母相中依靠自身的结构变化，均匀自发地形成核，即在液相中各个区域出现新相晶核的几率都是相同的，是无择优位置的形核。

非均匀形核，新相优先在母相中存在杂质处形核，即附于液相中的杂质或外来表面上形核。

相同点：都需要一定的过冷度。

不同点：

- (1) 非均匀形核的形核功小于均匀形核的形核功；
- (2) 非均匀形核所需过冷度较均匀形核小；
- (3) 非均匀形核的临界晶核尺寸较均匀形核小。

因为非均匀形核是在杂质或型壁上形核，可减少单位面积的表面积，所以在较小过冷度下形核，并且非均匀形核时临界晶核的原子数较均匀形核少，所以非均匀形核较均匀形核容易。

四、影响扩散的因素有哪些。

1) 温度。随着温度升高，扩散系数急剧增大。

2) 压力。一般是增加压力使扩散激活能增加，有利于扩散的进行。但对于凝胶态材料，除在非常高的压力之下外，压力的影响不大。

3) 溶液成分。a. 组元特性：一般组元原子尺寸相差愈大， χ 值愈大，而 D 值愈大；电负性相差越大，溶解原子扩散愈困难；溶解度愈小的组元扩散愈容易进行。b. 组元浓度。c. 第

溶质原子扩散愈困难；溶解度愈小的组元扩散愈容易进行。

三组分的影响，它可能促进扩散，也可能阻碍扩散。

4) 材料的结构。a. 固溶体型。间隙原子比置换原子的扩散容易；b. 翻译结构，在致密度小的翻译结构中扩散较容易；翻译吸热性越低，扩散各向异性越显著，这将阻碍扩散。

5) 翻译缺陷。晶界表面和位错对扩散起着快速通道的作用，晶界扩散速率提高。


6) 应力的作用。如果材料内部存在应力梯度，应力就会提供原扩散驱动力，有利于扩散的进行。

五、结晶过程:

- ① 合金从液相冷却到1真，开始析出Y，1~2之间
粒子增多，液相不断减少；
- ② 冷却至2真时，γ相成分到达E，液相γ成
分减少到C，开始从液相中析出γ和Fe₃C，即
莱氏体，直至液相完全耗尽，共析转变结束。
- ③ 在2~3之间，γ不断从液相界面向后退，
- ④ 冷却至3真时，γ相成分到达S真，开始共
析转变，从Y中析出γ+Fe₃C，即P，直至γ完
全耗尽，共析转变结束。
- ⑤ 在3真以下，从Y中析出Fe₃C，由于数量极
少而忽略不计。



⑥ 室温下相组成物为γ+Fe₃C，组织组成为P+Fe₃C+Ld。

结晶过程示意图。

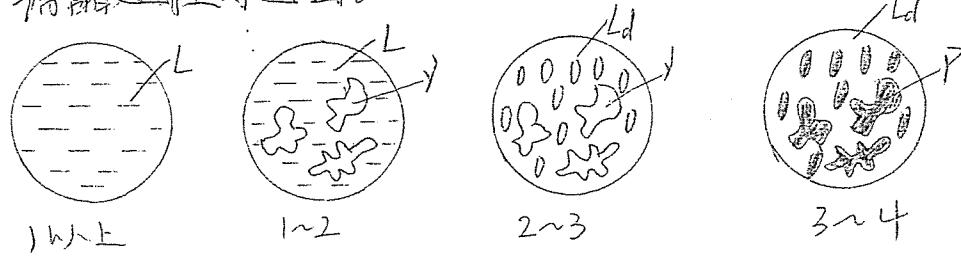

$$(1) W_Y = \frac{4.3 - 3.4}{4.3 - 2.1} \times 100\% = 41.1\%, \quad W_{Ld} = 1 - W_Y = 58.9\%$$

$$(2) W_{Fe_{3}C} = \frac{3.4 - 0.77}{6.69 - 0.77} \times 100\% = 44.4\%, \quad W_Y = 1 - W_{Fe_{3}C} = 55.6\%$$

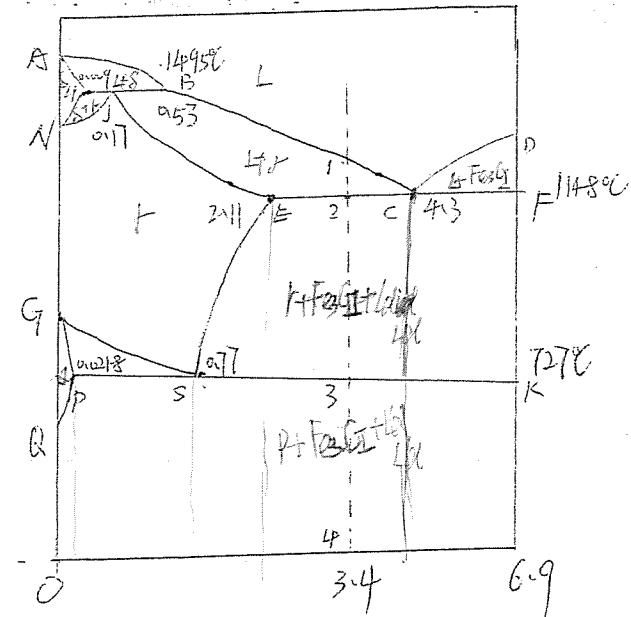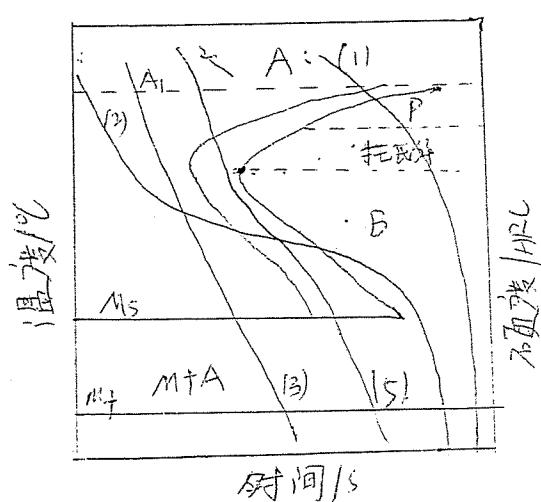

03年专业课试题答案

一、概念解释

1. 共晶转变：在一定温度下，向一定成分的液相同时结晶出两个不同成分的固相的反应，称为共晶转变。

匀晶转变：由液相结晶出单相固溶体的过程称为匀晶转变。

2. 空间点阵：空间点阵是晶体中质点排列的几何学抽象，用以描述和分析晶体结构的周期性和对称性，由于各点阵的周期结构相同，故应只可能有4种。

晶格结构：晶格结构是指晶体中实际质点（原子、离子或分子）的晶格排列情况，它们能组成各种类型的排列，因此，实际存在的晶格结构是无限的。

3. 滑移带：将经良好抛光的单晶体金属棒试样进行适当的拉伸，使之产生一定的塑性变形，即可在金属棒表面见到一条条的细线，通常称为滑移带，它是由一系列相互平行的更细的滑移线组成的。

位错滑移：位错的滑移是在外加切应力的作用下，通过位错中心附近原子沿伯氏矢量方向在滑移面上不断地作步量的位移（小于一个原子间距）而逐步实现的。

4. 再结晶和动态再结晶

再结晶：将冷变形后的金属加热到一定温度之后，在原变形组织中重新产生了无变形的晶体颗粒，其性能也发生了明显的变化并恢复到变形前的状况，这个过程称之为再结晶。

动态再结晶：在加工时，由于变形温度高于再结晶温度，故在变形的同时伴随着再结晶过程，变形产生的加工硬化与再结晶所引起软化过程同时存在，为了与再结晶加以区分，将其称为动态再结晶。

5. 打散：在晶体中，原子在其平衡位置做热振动，并从一个平衡位置振移到另一个平衡位置，称为打散。

上坡打散：物质从低浓度区向高浓度区打散，打散的结果提高浓度梯度，这种打散称为上坡打散。

6. 马氏体转变：马氏体转变是一种无扩散型固态相变，转变产物为碳在α-Fe中的过饱和固溶体，新旧相间靠切变维持严整的晶界并向纵深。

珠光体转变：珠光体转变是一种扩散型固态相变，转变产物为铁素体与渗碳体的混合物，即珠光体。


打散：固体中的原子或分子，通过热运动而发生长程运动，或宏观物质位移现象。

打散是物质中原子或分子的运动现象，是物质转变的一种方式。

三、结晶过程

- ① 当碳钢从液相全却至1夏时，开始析出γ，1~2之间为匀晶转变过程。
- ② 2夏时，液相完全转变为1，2~3之间为单相奥氏体区。
- ③ 冷却至3夏时，开始奥氏体晶界析出二次渗碳体，3~4之间奥氏体晶界减少，二次渗碳体不断增多。
- ④ 冷却至4夏时，奥氏体成分达到5夏，开始共析转变，从奥氏体中析出Fe₃C，即珠光体。
- ⑤ 4夏以下从铁素体中析出三次渗碳体，数量较少，不计。
- ⑥ 室温时组成相为铁叶Fe₃C，组织组成为P+Fe₃C_{II}。

结晶过程示意图：

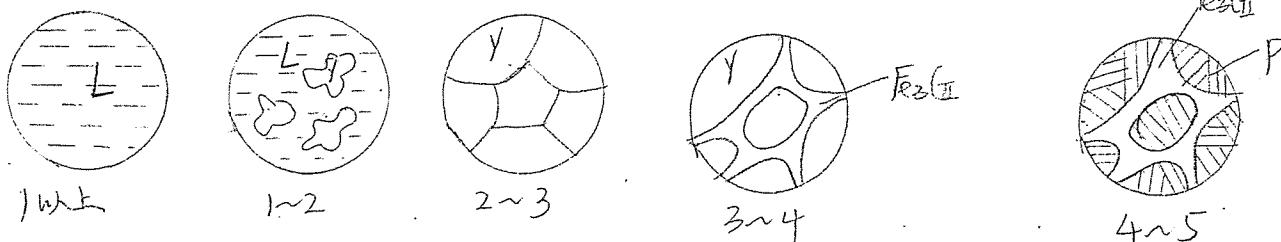

三、比较说明均匀形核和非均匀形核的异同点，说明非均匀形核比均匀形核容易的原因，探讨优良形核剂应该具备的共同特征。

均匀形核是在母相中依靠自身的结构变化均匀自发地形成核心，即在液相中各个区域出现新相晶核的几率是相同的，是无择优位置的形核。


非均匀形核，杂质相优先在母相中存在的杂质处形核，即吸附于液相中的杂质或外来表面上形核。

与均匀形核相比：(1)非均匀形核的形核功小于均匀形核的形核功；
(2)非均匀形核所需过冷度较均匀形核小；
(3)非均匀形核的临界晶核尺寸较均匀形核小。

所以非均匀形核比均匀形核容易。

优良形核剂的特征：(1)形核剂与晶界有相似的键合类型；
(2)形核剂与晶核接触的彼此晶面有相似的原子配位数和小的失配错配度。

非均匀形核中，杂质或型壁促进了形核，在杂质或型壁上形核可以减少单位体积的表面积，从而需要较小的形核功，易于形核。

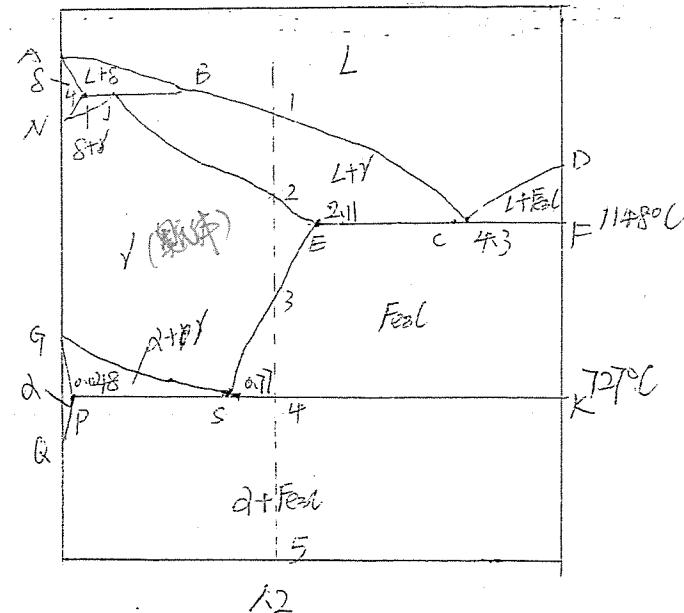

四、比较纯金属结晶过程和共晶铸件结晶过程中哪一种更容易结晶出树枝晶？为什么？对铸造组织有何影响？

共晶铸件结晶过程中更容易结晶出树枝状晶，原因如下：

a. 纯晶铸件要结晶出树枝状晶必须在负的温度梯度下。此时，晶界上子晶以部分伸向前方，向液相中以更大的过冷度下进一步生长从而使晶界不可能平面生长，形成许多伸向液面的分枝，同时在这些分枝上又长出二次晶枝，三次晶枝，最长，使晶界呈枝状。

b. 共晶铸件结晶时，由于存在过冷，故不拘泥在正温度梯度，而在负温度梯度下均可呈树枝状生长。

由于共晶铸件易结晶出树枝晶，使铸造组织呈现三个不同的晶区，从外到内依次为表层细晶区、柱状晶区、中心等轴晶区。

六、说明金属塑性变形过程中产生加工硬化的原因。

金属材料在外力作用下发生塑性变形的过程中，由位错增殖机构产生了位错，形成胞状或亚结构，使晶粒细化，提高了构件强度。同时这些位错发生交割，一方面形成割阶，增大了位错的长度；另一方面能形成另一种使位错相互交割，成为位错运动的障碍，提高了金属变形的抗力，使材料的塑性、韧性下降。

八、画出立方晶系{111}晶面族示意图，写出该晶面族中各晶面的晶面指数。

PAB: (111), PCB: (T11)

PCD: (T11), PDA: (1T1)

QAB: (11T), QBC: (T1T)

QCD: (TT1), QDA: (1T1)

九、比较说明珠光体转变和马氏体转变的异同。

同：二者都属包形核与长大过程；

不同：(1) 珠光体转变是高温转变，马氏体转变是低温转变；

(2) 马氏体转变时新相与母相保持共格关系，表面产生裂纹，珠光体无共格关系；


(3) 珠光体转变过程中，Fe、C原子均不扩散，马氏体转变过程中Fe、C原子均不扩散

(4) 马氏体转变产物为碳在α-Fe中的固溶体，呈板条状或片状，珠光体转变产物为铁素体和渗碳体，呈层片状；

(5) 马氏体转变产物比珠光体转变产物硬度大；

(6) 马氏体转变时有奥氏体切变，珠光体转变无奥氏体切变；

(7) 珠光体转变时合金元素通过扩散重新分布，马氏体转变过程合金元素无扩散。

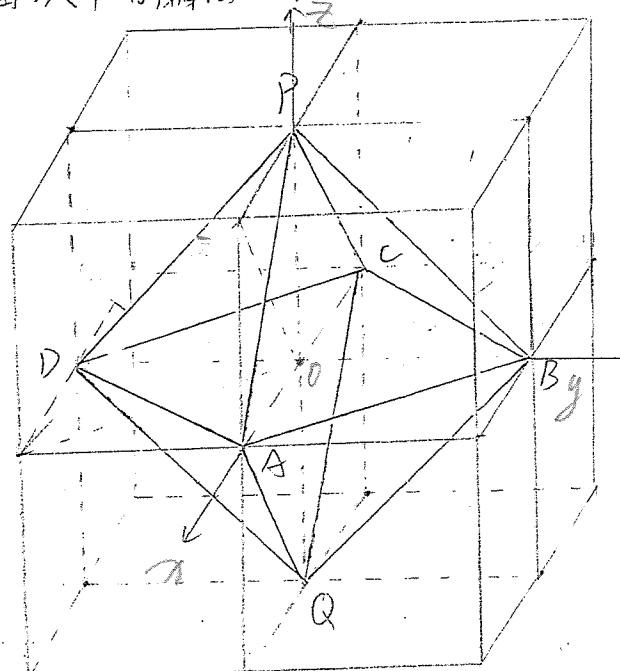

04年专业课试题答案

一、概念

1. 相起伏：液相中的原子排列无序，短程有序，并且长程有序集团不是固定不变的，它是一种此消彼长，瞬息万变、尺寸不稳定的结构，这种现象就称为相起伏（或结构起伏）。

能量起伏：能量起伏是指体系中每个微小体积实际具有的能量，会偏离体系平均能量水平而随时间涨落的现象。

2. 铁素体：碳原子溶于α-Fe形成的固溶体，为体心立方结构。

铁素体魏氏组织：从奥氏体晶界生长出来的近乎平行的或其他规则排列的针状铁素体及其间存在的珠光体组织，称为铁素体魏氏组织。

3. 有序固溶体：强元原子在基阵中有序排列而形成的固溶体。

有序固溶体：溶质原子在溶剂基阵中的固定位置上，而且每个晶胞中的溶质和溶剂原子之比也是一定的，这样的固溶体称为有序固溶体。

4. 共晶转变：在一定温度下，由一定成分的液相同时转变为两个不同成分固相的反应，称为共晶转变。

伪共晶转变：由非晶成分的合金在非平衡条件下转变为共晶组织的反应，称为伪共晶转变。

5. 塑性变形金属的临界变形度：它是指对于再结晶后得到半径粗大晶粒的变形程度。

二次再结晶：二次再结晶即异常晶粒长大，是一种特殊的晶粒长大现象，表现为少数晶粒突变性的不均匀长大。

二、简述下列问题


1) 说明晶胚生长形态与温度梯度的关系。

① 正的温度梯度分布情况

- 若是平滑界面结构的晶胚，其生长形态呈台阶状，组成台阶的平面是晶胚的一定晶面；
- 若是粗糙界面结构的晶胚，按垂直长大机制，其生长形态呈平面状，界面与液相步温线平行。

② 负的温度梯度分布情况

负的温度梯度下晶胚的生长方式为树枝状生长或树枝状结晶。

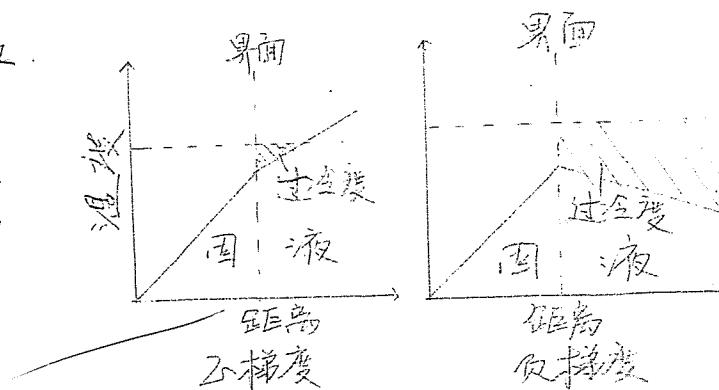

2.2 固态金属中发生扩散必须满足哪些条件?

- 1) 温度要足够高;
- 2) 时间要足够长;
- 3) 扩散原子要互溶;
- 4) 扩散要有驱动力(是化学位梯度)。

2.4 试用多晶体的塑性变形过程说明金属晶粒越细金属的室温强度越高,塑性越大的原因。如果讨论金属材料的高温强度问题,还应该考虑哪些问题?上述结论有那些变化?(见图)

多晶体塑性变形过程主要受以下两个因素的影响:

a. 晶粒的取向:由于相邻晶粒之间取向不同,在变形过程中,各晶粒表现为相互制约和相互协助,使晶界的变形更困难。

b. 晶界的影晌:多晶体中存在晶界对晶粒的变形有阻碍作用。

由于晶粒越细,晶粒取向越多,晶界也越多,使晶界的变形更复杂,变形阻力增大,故强度增加,塑性也提高。

高温时,还应考虑原子活动能力、原子沿晶界扩散速度以及晶界上空位浓度。

在高温时,晶粒越细,金属的强度越低。

2.5 与液态金属结晶相比,金属固态相应有哪些主要特征?

1) 相变阻力大
固态相变时形核的阻力,来自新相与基体间形成界面所增加的界面能和形核能。

2) 原子迁移率低
由于固态中的原子键合远比液态中牢固,所以其扩散速度远比液态的低。固态原子的扩散速率小,其原子的迁移率就低。

3) 相界面

固态相变时,新旧两相之间要形成界面,按结构特点可分为共格界面,半共格界面和非共格界面三类。

4) 位向关系

固态相变时,为了减少新旧两相之间的界面能,两种相邻晶界之间往往存在一定的位向关系,它们常以低指数的原子密排面而彼此正取较好的晶面互相平行。

5) 核习面

固态相变时,新相往往在母相的一定晶面上开始形成,这个晶面称为惯习面。

6) 非均匀形核

固相中的形核几乎都是非均匀的。

4.4 强度高的原因:晶粒越细原故材料中晶界数目越多,晶界的总面积越大,对塑性变形的阻力越大,扩散系数越细强度越高。

强度好的原因:晶粒越细,在一定体积内晶界数越多,在同样变形量下,变形可以分散到更多的晶体内进行,变形均匀,引起应力集中减小。

4.5 由于扩散的原因是现在在晶粒界处易使相邻晶粒失去滑动使得强度降低,塑性提高。

3. 已知面心立方晶格的晶格常数为 a , 试求出(110), (111), (100)晶面的晶面间距, 指出晶面间距最大的晶面, 并讨论这个晶面在金属塑性变形中的作用。

$$d_{110} = \frac{a}{\sqrt{1+1+0}} = \frac{a}{\sqrt{3}}, d_{111} = \frac{a}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{a}{\sqrt{3}}, d_{100} = \frac{a}{\sqrt{1+0+0}} = a$$

(100)是晶面间距最大的晶面。

因为晶面间距最大的晶面, 塑性阻力最小, 所以在金属塑性变形中最容易沿这些晶面滑移。

4. 试述金属结晶过程晶胚尺寸和能量佯角变化的关系, 并讨论临界晶核和临界形核功的物理意义。

若晶胚为球形, 半径为 r , 单位体积自由能变化为 $\Delta G_V(20)$, 晶胚单位面积的表面能为 $F(20)$, 则自由能变化为

$$\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 F$$

$$\text{令 } \frac{\partial \Delta G}{\partial r} = 0, r^* = -\frac{2F}{\Delta G_V}$$

ΔG 随 r 变化的曲线如右图所示。

当晶胚至 $r < r^*$, 晶胚长大将导致 ΔG 和自由能的增加, 故这种尺寸晶胚不稳定, 难以长大, 最终熔化而消失;
 当 $r > r^*$ 时, 晶胚长大则使得自由能降低, 这些晶胚能成为稳定的晶核。

半径为 r^* 的晶核称为临界晶核, 它是能够成为稳定晶核的最小晶胚。临界形核功 $\Delta G^* = \frac{1}{3}4\pi(r^*)^2 F$, 它相当于其表面能的 $1/3$, 是系统提供形核时由系统自身或外界提供的最小能量。

5. 转变过程: ① 合金从液态冷却至1点时, 开始析出奥氏体, 随温度下降, 奥氏体量不断增多, 液相不断减少;
 ② 当走到2点时, 奥氏体的成分走到上坡, 液相的成分为C点, 开始从液相中析出奥氏体和渗碳体的机械混合物, 即珠光体。

③ 在2点以下, 从先共晶奥氏体和共晶奥氏体中析出二次渗碳体尾部;



④ 达到3点时, 奥氏体的成分为S, 开始析出铁素体和渗碳体的机械混合物, 即珠光体。

⑤ 3点以下, 从铁素体中析出三次渗碳体, 数量较少, 用途用尽不计, 完成。

⑥ 室温时的组织为珠光体P + 三次渗碳体尾部 L_3^I + 高温莱氏体 L_d^I

$$W_{L_d^I} = \frac{3-2.11}{4.3-2.11} \times 100\% = 40.6\%, W_{Fe_3C} = \frac{2.11-0.77}{6.69-0.77} \times (1-40.6\%) = \cancel{33.3\%} / 13.4\% = 25\%$$

$$W_P = 1 - W_{L_d^I} - W_{Fe_3C} = \cancel{1-1} / \cancel{50.4\%} = 49.6\%$$

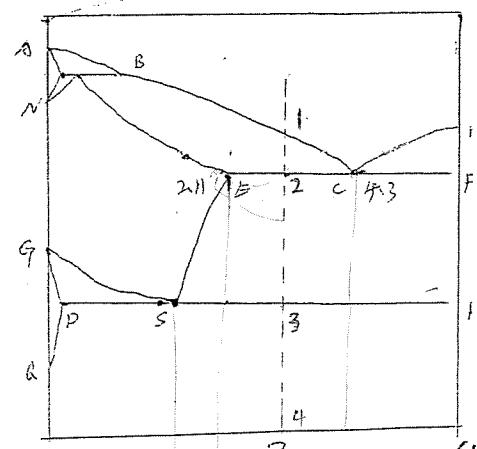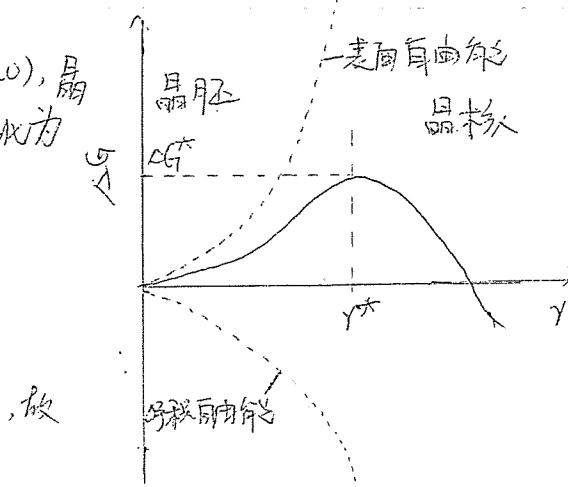

$$\text{室温下组织为铁素体和渗碳体。}$$

$$W_L = \frac{6.69-3}{6.69-2.11} \times 100\% = 55.3\%, W_{L_d^I} = 1 - W_L = 44.7\%$$

专业课试题答案 05 年

1. 对比并解释下列概念。

1.1 金属键: 由金属中的自由电子与金属正离子相互作用而构成的键合称为金属键。

其基本特点是电子的共用化，即无饱和性和方向性。

1.2 离子键: 正离子和负离子依靠它们之间静电力而形成的化学键称为离子键。

离子之间通过静电吸引，形成负离子，并通过吸引而形成离子键。

1.3 共价键: 它是用两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键。

有方向性和饱和性。

1.4 固溶体: 它是以某一组元为溶剂，在其晶格阵列中溶入其他组元原子（溶质）而形成的均匀固态溶液，它保持了溶剂的晶体结构类型。

间隙固溶体: 它是溶质原子分布于溶剂晶格间隙所形成的固溶体。

置换固溶体: 它是溶质原子占据溶剂晶格的阵列而形成的固溶体。

1.5 刃型位错: 刀型位错有一额外半原子面，其位错线与滑移方向垂直，也垂直于滑移矢量，滑移面只有一个，在位错区既有切应变又有正应变。

螺型位错: 螺型位错无额外半原子面，其位错线与滑移矢量平行，位错线的移动方向与晶体滑移方向垂直，滑移面上有一个，在位错区只有切应变。

1.6 包晶反应: 在一定的温度下，由一定成分的液相与一定成分的固相作用，形成另一个一定成分的固相的转变过程，称为包晶反应。

共晶反应: 在一定温度下，由一定成分的液相同时结晶出成分一定的两个固相的转变过程，称为共晶反应。

共析反应: 一定成分的固相，在一定温度下分解为另外两个一定成分固相的转变过程，称为共析转变。

1.7 晶界: 晶界的原子在三维空间呈周期性重复排列，即存在长程有序，它有固定的熔点。

非晶界: 非晶界中的原子排列无长程有序的规律，呈近程有序，它无固定的熔点，存在一个玻璃温度范围。

准晶界: 它是准周期晶界的简称，是一种介于晶界和非晶界之间的原子的准周期状态的固态结构，它不符合晶界的对称条件，但呈一定所类似于晶界的周期性有序排列。

1.8 铁石滚相图中的一次渗碳层和二次渗碳层。

一次渗碳层: 直接从液相中经液相线(C线)结晶出的渗碳层称为一次渗碳层。

二次渗碳层: 在温度低于 A_{cm} 温度时，从奥氏体中析出的渗碳层称为二次渗碳层。

晶界是指原子、离子或分子按照一定的空间结构所组成的固体，其原子在空间的分布具有周期性和对称性。

4. 液晶偏析：由于合金的非平衡凝固，造成先凝固前核和后凝固的粒子间的成分不均匀，称为液晶偏析，它是一个晶粒范围内偏析，也称为晶内偏析。

5. 晶界偏析：晶界偏析是由于溶质原子富集($k < 1$)在最后凝固的晶界部分造成的。

6. 相：体系中具有相同物理与化学性质的且与其他部分以界面分开的均匀部分称为相。

相律：相律是描述系统的组元数、相数和自由度间关系的法则。

相图：相图就是描述多系统中各相的平衡存在条件以及相与相之间平衡关系的图解。

7. 小角度晶界：相邻晶粒位向差小于 10° 的晶界，正晶界均属小角度晶界，一般小于 2° 。
大角度晶界：相邻晶粒的位向差大于 10° 的晶界，多数晶体中的晶界大多属于此类。

8. 扩散：扩散不仅取决于浓度梯度，还由热振动而引起时，称为自扩散。

9. 互扩散：金属中原子间相互扩散称为互扩散(异扩散)。
(一种金属中的原子向另一种金属中的扩散叫互扩散。)

2. 答下列问题

2.1 已知铁原子半径 0.124 nm ，原子量 $55.859/\text{mol}$ ，试计算重心立方结构纯铁晶体材料的密度

$$\text{设 } \sqrt{3}a = 4R, a = \frac{4R}{\sqrt{3}}, n = \frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2, A = 55.859/\text{mol}$$

$$\therefore \rho = \frac{nA}{a^3 N_A} = \frac{2 \times 55.859 \text{ g/mol}}{\left(\frac{4 \times 0.124 \text{ nm}}{\sqrt{3}}\right)^3 \times 6.02 \times 10^{23} / \text{mol}} = 7.929 / \text{cm}^3$$

2.2. 计算重心立方晶胞中所包含的原子数，致密度和配位数

$$N = 6 \times \frac{1}{2} + 8 \times \frac{1}{8} = 4,$$

$$4R = 3a$$

$$K = \frac{N \cdot \frac{4}{3} \pi R^3}{a^3} = \frac{4 \times \frac{4}{3} \pi \left(\frac{4a}{\sqrt{3}}\right)^3 \left(\frac{3a}{4}\right)}{a^3} = 0.74$$

$$CN = 4 \times 3 = 12$$

2.3 液相中晶核形成前后晶胚尺寸变化引起自由能变化并由此定义临界晶核。

液相中出现晶胚时，一方面，由于局部区域中原子转变为晶态，使体系内的自由能降低($\Delta G < 0$)，这是相变的驱动力；另一方面，由于晶胚构成新的表面，又会引起表面自由能的增加($\Gamma > 0$)，成为相变的阻力。

设高晶胚为球形，半径为 r ，单位体积自由能单化为 ΔG_V ，晶胚单位面积的表面能为 Γ ，则体系总的自由能变化为： $\Delta G = \frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \Gamma$

令 $dG/dV = 0$ ，得 $r^* = -\frac{2\Gamma}{\Delta G_V}$ ，~~为临界晶胚的 $r < r^*$ 时，晶胚长大将导致体系自由能增加~~，这种尺寸晶胚不稳定，又难以长大，最终熔化而消失；而 $r > r^*$ 时，晶胚的长大则使体系自由能降低，这些晶胚能成为稳定的晶胚，称为临界晶核，它是能够成为稳定晶核的最小晶胚。

2.4. 说明置换扩散的可能机制，并说明各机制所需激活能的相对大小。


(1) 相邻原子之间的直接交换机制

应是两个相邻原子互换彼此的位置，采用此机制时，可供回旋的余地太小，应引起周围晶阵巨大的畸变，所需的扩散激活能很大。

(2) 环形交换机制

这是几个相邻原子同时交换位置，所需的激活能远小于直接交换，但由于受到集体运动之约束，此种机制的可能仍不大。

3.

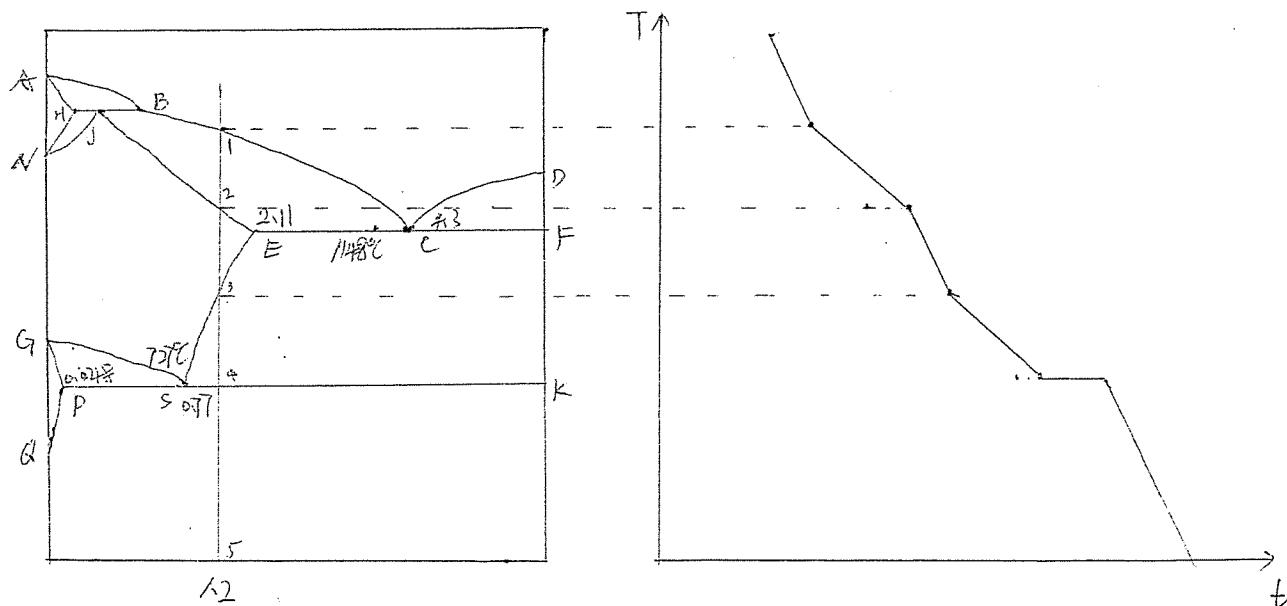


$$W_{Fe_3(II)} = \frac{12 - 0.77}{6.69 - 0.77} \times 100\% = 7.3\%$$

2.4. (1) 交换机制：a. 相邻原子直接交换机制，需要很大的畸变和激活能；b. 环形交换机制，所涉及的能量远小于直接交换，但受集体运动的制约。

(2) 间隙机制：原子一个晶格间隙位置迁移到另一个间隙位置。

(3) 空位机制：晶格中存在空位，在一定温度下有一定平衡空位浓度，温度越高，则平衡浓度越大。这些空位有利于原子容易迁移，故大多数情况下原子扩散借助于空位机制。

(4) 粒界扩散和表面扩散：由于缺陷的存在，使它们的扩散更容易进行。

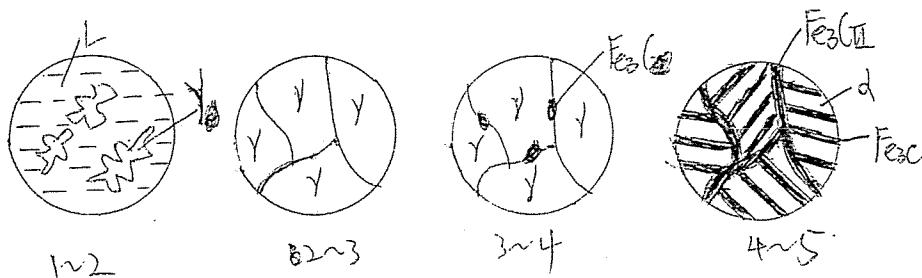

大，试述石炭钢中过冷奥氏体珠光体转变，贝氏体转变的半奥，说明三种转变所形成材料的性能特点。

三种转变的半奥可用下表表示：

种类	珠光体	贝氏体	马氏体
形成温度	高温区域 $A_1 \sim 550^\circ\text{C}$	中温区域 $550^\circ\text{C} \sim M_s$	低温区域 M_s 以下
转变过程 的领先相	形核与长大 F_{3C}	形核与长大 $\alpha + \beta$	形核与长大
转变的 夹格性	无共格	无切变共格 产生表面裂纹	有切变共格 产生表面裂纹
转变时是否 切变	无	有	有
转变时的 扩散性	铁、石炭原子 均扩散	碳原子扩散 铁原子不扩散	铁、碳原子 均不扩散
合金元素 的分布	通过扩散 重新分布	合金元素 不扩散	合金元素 不扩散
转变产物 的组织	$\alpha + F_{3C}$ (层片状)	$\alpha + F_{3C}$ + 碳化物(球)	板条状和 片状
转变产物 的硬度	低	中	高

珠光体的性能：

- a. 片状珠光体片层间距越小，珠光体性能越好，强度硬度越高，塑性韧性也越好。
- b. 粒状珠光体的性能与渗碳体颗粒大小有关，颗粒越细小，珠光体的相界面越大，强度和硬度就越高，塑性韧性也越好。

贝氏体的力学性能：

- a. 上贝氏体：形成温度高铁素体粗大，不但硬度较低，冲击韧性也很差。
- b. 下贝氏体：铁素体细小，分布均匀，在铁素体内部沉淀析出大量细小弥散的碳化物，位错密度很大，故强度硬度较高，塑性韧性也很好。

马氏体的力学性能：

(1) 马氏体最主要的特点就是具有高的强度和硬度。

- a. 含碳量小于0.5%时，马氏体的硬度随含碳量的增加而急剧增加；
- b. 含碳量大于0.5%时，随含碳量增加，残余奥氏体量增加，马氏体硬度有所下降。

(2) 马氏体的塑性和韧性很差，很脆。马氏体晶粒越细小，组织力学性能越好。

4.2 烧结的驱动力是什么？烧结中传质方式主要有哪几种？各种传质的驱动力是什么？哪种传质方式可引起传质的收缩？

烧结的驱动力是~~传质~~表面能的降低，它来源于烧结颈部与粉末颗粒及其他部位之间~~存在的~~的化位差，有以下三种表现形式：

- (1) 首先是~~表面张力~~造成的一种机械力，它垂直作用于烧结颈表面上，使烧结颈向外扩大，最终形成孔隙网。
- (2) 第二种是~~过量空位浓度梯度~~引起烧结颈表面下微小区域内空位向粉末颗粒内扩散，从而造成原子在相反方向上的迁移，使颈部得以长大。
- (3) 第三种是烧结颈表面与颗粒表面之间存在~~蒸气压~~之差，将导致物质向烧结颈迁移。


传质方式及驱动力：

- 1) 蒸发和凝聚，其驱动力是烧结颈表面与颗粒表面之间存在的蒸气压之差。
- 2) 扩散，其驱动力是烧结颈部与粉末颗粒其他部位之间存在的空位浓度梯度。
- 3) 黏滞流动与塑性流动，其驱动力是表面张力。
- 4) 溶解和沉淀，其驱动力是表面张力。

蒸发—凝聚和扩散属表面迁移机制，烧结件的基本尺寸发生变化，密度也保持原来大小。

溶解扩散、塑性流动和黏性流动属体积迁移，才可以引起烧结件基本尺寸的变化。

13 在恒定压力下，线型非晶型高分子化合物在不同温度有几种状态，分界温度是什么？不同状态下大分子热运动有什么区别？使用性能上有哪些特点？

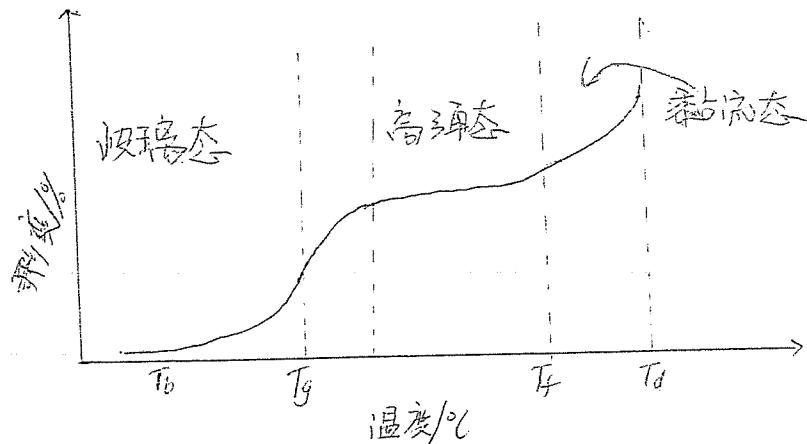

(一) 玻璃态

- a. T_g 为高聚物的玻璃化温度，不是一个固定值，随测试方法和条件的不同而异
- b. 在温度低于 T_g 时，高聚物处于玻璃态；
- c. 在 T_g 温度以下，~~分子~~ 分子的动能较小，不足以激发链段的运动，链段被“冻结”
- d. 玻璃态高分子化合物呈刚性，受力后变形很小，并且应力与应变的大小成正比，
力去除后，形变回复。

(二) 高弹态

- a. T_f 为柔顺温度，温度处于 $T_g \sim T_f$ 之间的状态称为高弹态；
- b. T_g 以上，分子动能增加，链链段可以运动，但尚不足以使高分子链发生整体运动，不能产生链间的相对滑动。
- c. 在高弹态下，高分子受到外力时，宏观上表现出很大的变形，一旦外力去除，在宏观上表现出弹性回缩，它的弹性模量比玻璃态时小；变形时吸热，回弹时放热。

(三) 黏流态

- a. 介温玻璃态下为黏流态
- b. T_f 以上，分子动能继续增大，高分子链可发生整体运动，产生链间的相对滑动。
- c. 黏流态下，受到外力时，高分子像液体一样流动，产生很大的不可逆变形，即黏性流动。

2006年专业课试题答案

1. 概念解释 晶体：是原子、离子或分子按一定空间结构排列并组成的固态，其质点在空间分布具有周期性和对称性。

从：晶体：晶体中的质点在空间呈有规则的周期性重复排列，它包括金属晶体、离子晶体、共价晶体等。

离子晶体：离子晶体是依靠正负离子间的静电引力形成的稳定的晶体结构，它是晶体的一种类型。

1.2 晶带、晶带轴、晶带面

所有平行或相交于某一晶向直线的晶面构成一个晶带；此直线就称为晶带轴，属此晶带的晶面称为共带面。

1.3 空位：在晶体中，当某一原子具有足够大的振动动能而使振幅增大到一定程度时，就可能克服周围原子对它的制约作用，逃出其原来的位置，使晶阵中形成空缺处，称为空位。

间隙原子：当晶体表面或结点上的原子跑到晶体内部的间隙位置就形成间隙原子，外来杂质进入晶体间隙处也能形成间隙原子。

1.4 柏氏回路：在实际晶体中，从任一原子出发，围绕位错以一定的步数作一往返（或螺旋）闭合回路，就称为柏氏回路。

柏氏矢量：它是反映位错周围晶阵畸变总累积的物理量。该矢量的方向表示位错的性质与位错的量取向，而该矢量的模表示了畸变的程度。

1.5 刃型位错和螺型位错的滑移

前者~~滑移时~~，刃型位错的运动方向~~始终~~垂直于位错线而平行于柏氏矢量，且它的滑移限于单一的滑移面上；而后者~~滑移~~，螺型位错的移动方向与位错线垂直，也与柏氏矢量垂直，它的滑移不限于单一的滑移面上。

1.6 扩散驱动力：它是指使物质中的原子从一处迁移到另一处所需要的能~~量~~，扩散的驱动力是化学势梯度。

扩散激活能：它是指物质中的原子扩散时所必须克服的能量。
(通常把原子扩散所需要的能量称为扩散激活能)

1.7 组元：组成一个体系的基本单元，如单质(元素)和化合物，称为组元。

相：体系中具有相同物理与化学性质的、且与其他部分以界面分开的均匀部分，称为相。

相律：相律是指平衡状态下体系中的自由度数与体系中存在的相数、组元数及温度、压力之间关系的规律。吉布斯相律： $f = (P + 2) - \Sigma f_i$

(相律：相律是描述系统的组元数、相数和自由度间关系的法则)。

1.8. 晶胚：当温度降到熔点以下时，在液相中对聚时散的矢量程有序原子结构，称为晶胚。不是所有的晶胚都能成为稳定的晶核，只有达到临界半径的晶胚才行。

1.9. 临界晶核：半径为临界半径的晶核称为临界晶核，它是晶胚与稳定的晶核之间的一个临界状态。

1.10. 共晶合金：含碳量为 4.3% 的合金称为共晶合金，此合金中溶质浓度等于其成分。

1.11. 亚共晶合金：含碳量在 $2.11\% \sim 4.3\%$ 之间的合金称为亚共晶合金。

1.12. 过共晶合金：含碳量在 $4.3\% \sim 6.67\%$ 之间的合金称为过共晶合金。

1.13. 热过冷：液体金属中的奥氏体温度低于理论过冷度时，引起的过冷称为热过冷。

成分过冷：在合金凝固过程中，由于固液界面前沿熔体中溶质浓度变化引起的熔点升高之后的过冷现象叫成分过冷。

2. 描述下列问题

2.1. 简述金属键的特性和金属键晶体的性能。

金属中的自由电子与金属正离子相互作用所构成的键合称为金属键，它的基本特点是电子的共有化，金属键既无饱和性又无方向性。

性能：(1) 由于金属受力变形而改变原子之间的相互位置时不至于破坏金属键，所以金属具有良好的延展性；
(2) 由于自由电子的存在，故金属一般具有良好的导电性和导热性。

2.2. 钢铁在 912°C 以上和以下各是什么类型的晶体结构？碳在哪个晶体结构中的溶解度大，为什么？

钢铁在 912°C 以上为 γ -Fe，为面心立方结构； 912°C 以下为 α -Fe，为体心立方结构。
碳在面心立方结构中的溶解度大，在 γ -Fe中的最大溶解度可达 2.11% ，而在 α -Fe中的最大溶解度仅为 0.0218% 。
这是因为碳溶于 γ -Fe和 α -Fe的碳原子均处于八面体间隙中，而 γ -Fe的八面体间隙尺寸比 α -Fe大的缘故。

2.3. 试述你知道的纳米晶形成途径。


(1) 以非晶态为起始相，使之在晶化过程中形成大量的晶核，生长成为纳米晶。

(2) 对起始为通常的粗晶的材料，通过强烈塑性形变或成局部原子弹移使产生高密度缺陷，以致原子能分离，转变成亚稳态纳米晶。

(3) 通过蒸发、溅射沉积途径，如PVD、CVD等，生成纳米微粒后固化，或在基底材料上形成纳米晶薄膜材料。

(4) 沉淀反应方法，如利用溶胶-凝胶(sol-gel)，热处理时放沉淀法，材料为纳米微粒。

3.

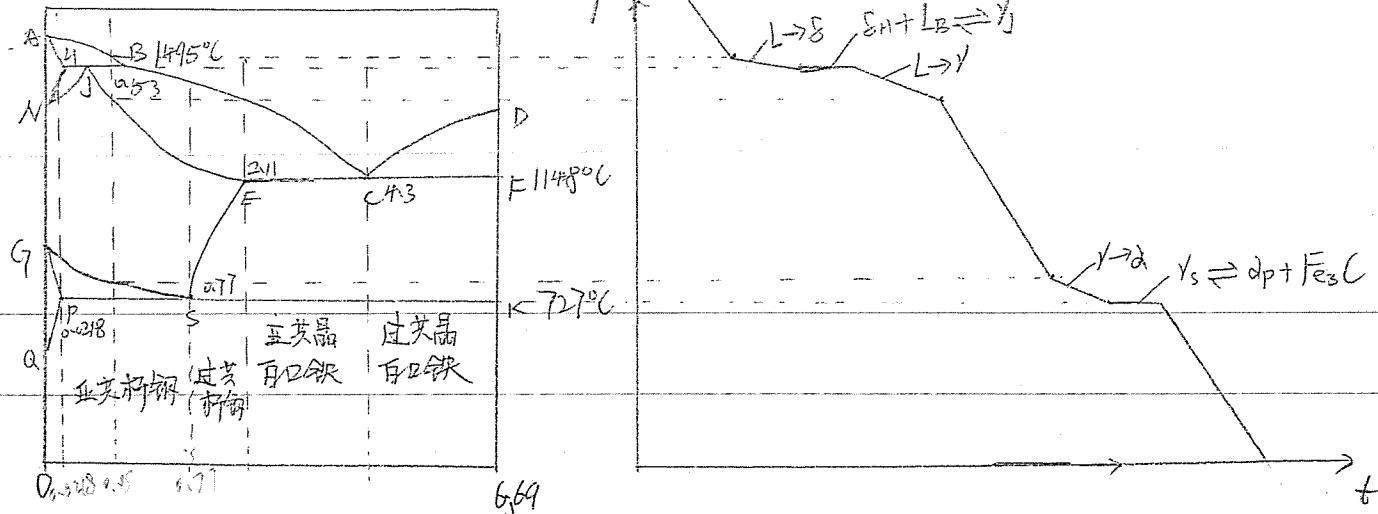

$$\eta_{\alpha} = \frac{0.77 - 0.45}{0.77 - 0.0218} \times 100\% = 42.8\%$$

4 简述马氏体的转变特点：

(1) 马氏体转变是在无扩散的情况下进行的。由于马氏体转变是在较大的过冷度条件下进行的，此时无论是铁原子、碳原子还是其他合金元素原子的活动能力均较低，其阵重构是由原子集体的有规律的近程运动完成的。

(2) 马氏体的转变过程中会在晶界表面产生漂浮现象。

(3) 马氏体转变具有一定的晶界学位向关系和惯习面。

马氏体是在奥氏体一定的结晶面上形成的，此面称为惯习面。由于马氏体转变时新相与母相始终保持着切变格性，故马氏体转变后新相和母相之间存在一定的结晶学位向关系。

(4) 降温转变及马氏体转变的高率特性。

马氏体转变是在一定的温度范围内进行的，其转变量只与温度有关，而与保温时间无关，即随温度下降马氏体转变量不断增加。马氏体转变可以在极低的温度下以极快的速度进行。

(5) 马氏体转变具有可逆性。

在加热时已形成的马氏体能无扩散地直接转变为母相，冷却时又转变为马氏体。

① 形成与长大过程；② 马氏体转变的无扩散性；③ 无领构相；④ 发生切变共格，产生表面积漂浮；⑤ 具有一定的晶界学位向关系和一定的惯习面；⑥ 降温转变具有一定温度范围；⑦ 转变产物是碳在α相中以过饱和固溶体，主要为板条状和片状；⑧ 转变速度快；⑨ 转变具有可逆性；⑩ 转变不完全有残留奥氏体。

2007年真题答案

(结晶是指物质从液态转变为具有晶体结构固相的过程)

一、对比解释下列概念。

1. 液凝固、结晶、再结晶

由液相至固相的转变称为凝固；如果凝固后的固体是晶体，则又可称之为结晶；将冷变形后的金属加热到一定温度之后，在原变形组织中重新产生了无畸变的新晶粒，而性能也发生了明显的变化并恢复到变形前的状况，这个过程称之为再结晶。

2. 点缺陷、面缺陷、线缺陷

①点缺陷的特征是在三维空间的各方向上尺寸都很小，尺寸范围约一个

或几个原子尺寸，故又称零维缺陷。

②面缺陷的特征是在一个方向上尺寸很小，另外两个方向上扩展很大，又称二维缺陷。

③线缺陷的特征是在两个方向上尺寸很小，另外一个方向上延伸很长，又称一维缺陷。

3. 晶界扩散、表面扩散和反应扩散

①晶界扩散是通过晶界内的晶界进行的扩散，扩散速率较大；

②表面扩散是在晶界颗粒表面进行的扩散，它的扩散速率更大；

③当某一种元素通过扩散，自金属表面向内部渗透时，若该扩散

元素的含量超过基体金属的溶解度，则随着扩散的进行会在金属
表面形成中间相（可能是一种固溶体），这种通过扩散形成新相
的现象称为反应扩散或相变扩散；

④与晶界扩散、表面扩散相比，反应扩散过程中有新相形成，扩散速率较慢

4. 晶界、亚晶界和孪晶界

①多数晶体物质由许多晶粒所组成，属于同一固相但位向不同的晶粒之间的界面称为晶界；

②而每个晶粒有时又由若干个位向稍有差异的亚晶粒所组成，相邻亚晶粒之间界面称为亚晶界。

③ 孪晶界分为共格孪晶界和非共格孪晶界，共格孪晶界就是孪晶面，当孪晶界相对于孪晶面旋转一个角度时，就得到非共格孪晶界。

5. 组元、相和相律

- ① 组成一个体系的基本单元，如单质（元素）和化合物，称为组元；
- ② 体系中具有相同物理与化学性质的且与其他部分以界面分开的均匀部分，称为相；（相律是描述系统的组分数，相数和自由度间关系的法则。）
- ③ 相律表示了平衡状态下体系中存在的相数与组元数及温度、压力之间的关系，可用下式表示： $f = C - P + 2$ ， f 为体系的自由度数， C 为体系组分数， P 为相数。

6. 均匀形核与非均匀形核

- ① 均匀形核，新相晶核是在母相中均匀地生成的，即晶核由液相中的一些原子团直接形成，不受杂质粒子或外表面的影响；
- ② 非均匀（异质）形核，新相优先在母相中存在的异质处形核，即附于液相中的杂质或外来表面形核。

7. 螺旋型位错长大和二维晶核长大

① 二维晶核长大：利用系统中的能量起伏，使液态原子首先在界面上通过均匀形核形成一个具有一定大小的单分子或单原子平面薄层，然后依靠原子填充满其周围台阶进行扩展，直至铺满整个表面。晶核的进一步长大必须在新的界面上重新形成二维晶核，如此反复进行。

② 螺旋型位错长大：光滑界面上存在螺型位错时，垂直于位错线的表面呈现螺旋形的台阶，原子很容易填充这些台阶，当一个面的台阶被原子进入后，又出现高一层的台阶，原子不断填充这些台阶，如此反复，是沿着台阶螺旋生长，使晶核长大。

8. 共晶、伪共晶和离异共晶

- ① 在某一恒定温度下，由某一液相中同时结晶出两个固相，这样两相的混合物称为共晶。
- ② 在非平衡冷却条件下，某些亚共晶或过共晶成分的合金也能得到全部的共晶组织，这种由非共晶成分的合金得到的共晶组织称为伪共晶。
- ③ 由于非平衡共晶体数量较少，通常共晶体中的次相依附于初生α相生长，并在其晶体内另一相推移到最后淬火的晶界处，从而使其晶体内组成相相同的组织得以消除，这种两相分离的共晶称为离异共晶。

9. 非晶、准晶和纳米晶

- ① 非晶~~结构~~中的原子在空间的排列是无规则的，表现为短程有序、长程无序，它是一种亚稳态的材料；
- ② 准晶是一种半不符合晶体的对称条件、但呈一定的周期性有序排列的类似于晶态的固~~体~~。这是一种新的原子聚集状态的固~~体~~。
- ③ 纳米晶是由(至少一个方向尺寸为几个纳米的)结构单元(主要是晶~~体~~)所构成的。它是一种非平衡态的结构，存在大量的晶~~体~~缺陷。

10. 过饱和固溶体的连续脱溶和不连续脱溶

- ① 连续脱溶时，新相晶核在母相中各处同时发生，随机形成，母相基~~体~~的浓度随之连续变化，但母相晶粒外形及位向均不改变，它又可分为均匀脱溶和不均匀脱溶。
- ② 发生不连续脱溶时，从过饱和的基~~体~~中以胞状形式同时析出包含有 α 与 β 两相的产物，其中 α 相是成分有所改变的基~~体~~相，而 β 相则是脱溶新相，两者以层片状相间地分布，通常形核于晶界并向某侧晶粒生长，转变区形成的胞状领域与未转变基~~体~~有明晰的分界面，基~~体~~成分在界面上突变且晶~~体~~取向也往往有改变。

二、简答下列问题

1. 简要叙述固溶强化的概念、强化机制和影响固溶强化的因素。

由于溶质原子的溶入，使固溶体的强度、硬度增加，而塑性、韧性有所下降的现象称为固溶强化。

强化机制：


- 1) 由于溶质原子与位错的弹性交互作用、化学交互作用和静电交互作用，对在滑移面上运动着的位错有阻碍作用；
- 2) 当固溶体产生塑性变形时，位错运动改变了溶质原子在固溶体结构中以短程有序或偏聚形式存在的分布状态，从而引起系统能量的升高，增加了滑移变形的阻力；
- 3) 在位错线上偏聚的溶质原子对位错的钉扎作用；
- 4) 由于溶质原子的加入，导致晶格发生畸变，也增加了位错运动的阻力。

3) 影响因素：


- a. 溶质原子的原子分数越高，强化作用也越大，特别是当原子分数很低时，强化效应更为显著。
- b. 溶质原子与基体金属的原子尺寸相差越大，强化作用也越大。
- c. 间隙型溶质原子比置换型原子具有更大的强化效果，且由于间隙原子在体心立方晶格中的占有率非对称性的，故其强化作用大于面心立方晶格的；但间隙原子的固溶度很有限，故实际强化效果也有限。
- d. 溶质原子与基体金属的价电子数相差越大，固溶强化效果越显著，即固溶体的屈服强度随合金原子浓度的增加而提高。

2. 叙述Frank-Read位错源增殖位错的过程。


答：

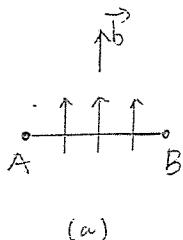


(a)

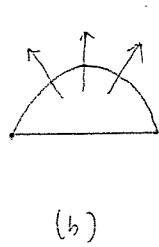


(b)

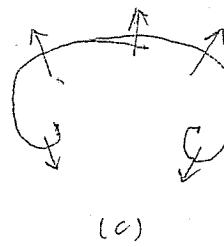

(c)

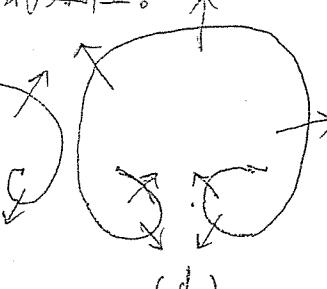

(d)

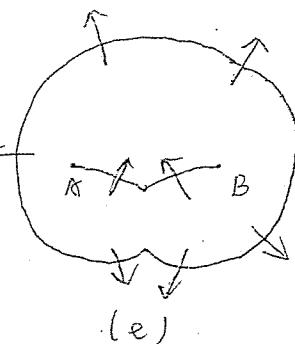

(e)

- 1) 如图(a)所示,某滑移面上有一刃型位错AB,它的两端被位错网结束钉住,不能运动;
 - 2) 沿位错b方向加切应力,使位错沿滑移面向前滑移运动,但由于AB端固定,所以只能使位错线发生弯曲,如图(b)所示;
 - 3) 弯曲后的位错每一小段继续受到滑移力的作用,沿它的法线方向向外扩展,其两端分别被网结束A、B发生回转,如图(c)所示;
 - 4) 如图(d)所示,当两端弯曲出来的线段相互靠近时,由于该两线段平行于b,但位错方向相反,它们相互抵消,形成一个闭合的位错环和位错环内的一小段弯曲位错线;
 - 5) 只要外加应力继续作用,位错环便继续向外扩张,同时环内的位错在线张力作用下又被拉直,恢复到原始状态,并重复以前的运动,这样不断地产生新的位错环,从而造成位错的增殖,并使晶界产生可见的滑移。
- 以上就是弗兰克-里德位错源增殖位错的过程。

3. 过冷成分过冷对固溶体合金结晶后组织的影响。

答：成分过冷是指界面前沿液相中实际温度低于由溶质分布所决定的平衡固温度时产生的过冷。

当在液固界面前沿有较小的成分过冷区时，平面生长就被破坏。界面上某些地方凸起，在它们进入过冷区后，由于过冷度稍有增加，促进了它们进一步凸向液相，但因成分过冷区较小，凸起部分不可能有较大伸展，使界面形成了胞状组织。

如果界面前沿的过冷区甚大，则凸出部分就能继续向过冷液相中生长，同时在侧面产生分枝，形成二次轴，在二次轴上再长出三次轴，这样就形成树枝状组织。


在两种组织形态之间还存在着过渡形态，即介于平面状与胞状之间的平面胞状晶，以及介于胞状与树枝晶之间的胞状树枝晶。

4. 液体金属—金属型共晶和金属—非金属型共晶结晶时，固液界面的差异。

答：(1) 金属—金属型共晶合金结晶时，并不是两相同时出现，而是某一相在熔液中领形核并生长，并且其两组成相与液相之间的液—固界面都是粗糙界面，各相的前沿液相温度均在共晶温度以下的 $0\sim2^{\circ}\text{C}$ 范围内，它们的液—固界面上的温度基本上相同，因而界面为平直状。

(2) 金属—非金属型共晶，金属型粗造界面前沿液相的动力学过冷度约为 $1\sim2^{\circ}\text{C}$ ，而非金属型液相界面前沿液相的动力学过冷度约为 $0\sim2^{\circ}\text{C}$ ，而液相中出现过冷，只需较小动力学过冷度的金属相将领形核并在液相中生长，从而直接滞后生长的非金属相也相应地发生枝化或直接往复生长，从而得到不规则的显微组织，如针片状、骨骼状等。

三、画出奥氏体的反向 L_c 相图，并说明其中三条水平线的意义，写出反应式。并计算T12钢中二级渗碳体的含量。

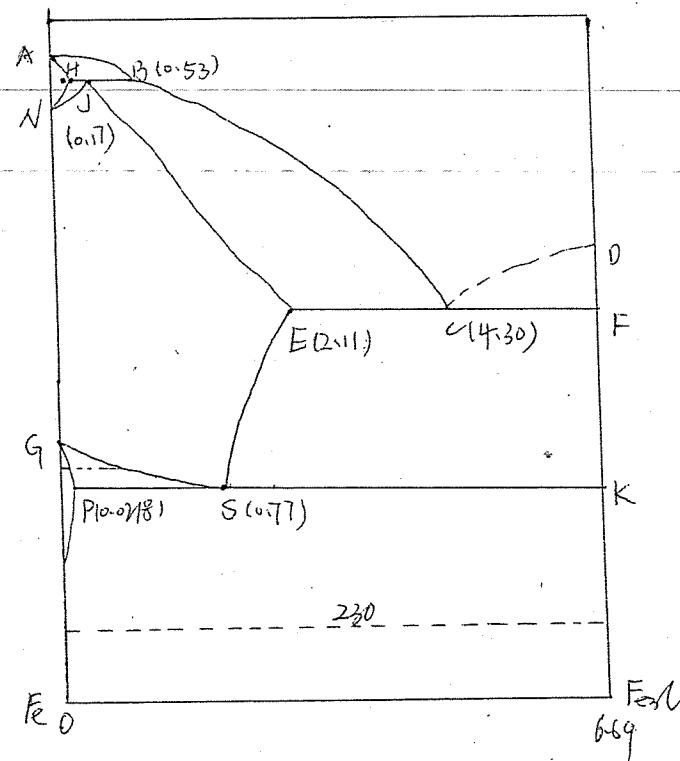


HB 表示在 1495°C 发生的包晶转变： $\text{L}_\text{B} + \text{S}_\text{H} \rightarrow \gamma$ ，转变产物是奥氏体；
 EF 表示在 1148°C 发生的共晶转变： $\text{L}_\text{c} \rightarrow \gamma_\text{E} + \text{Fe}_3\text{C}$ ，转变产物是奥氏体和渗碳体的混合物，称为莱氏体；
 PSK 表示在 727°C 发生的共析转变： $\gamma_\text{s} \rightarrow \alpha_\text{p} + \text{Fe}_3\text{C}$ ，转变产物是铁素体与渗碳体的机械混合物，称为珠光体。

$$W_{\text{Fe}_3\text{C} \text{II}} = \frac{12 - 0.77}{6.69 - 0.77} \times 100\% = 7.4\%$$

第四、选作题


1. 对比分析贝氏体转变和马氏体转变动力学上的异同点。

2. 在陶瓷系统中，当有气相

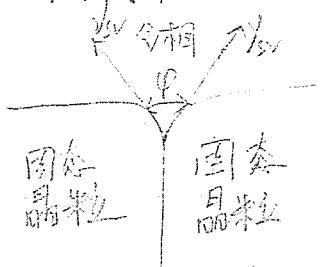

固-气界面

$$\gamma_{ss} = 2\gamma_{sv} \cos \frac{\phi}{2}$$

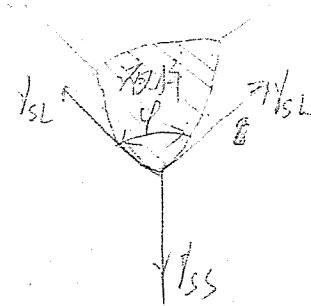

固-固-液界面

$$\cos \frac{\phi}{2} = \frac{1}{2} \frac{\gamma_{ss}}{\gamma_{sl}}$$

ϕ —接触角, γ_{ss} —固-固界面张力

γ_{sv} —固-气界面张力, γ_{sl} —固-液界面张力

3. 描述高分子球晶的内部结构和其生长过程。

答：球晶的光学特征是可以在偏光显微镜下观察到黑十字消光图
案，有时在消光黑十字上还重叠有一系列同心圆环状消光图案。在高倍
显微镜下可观察到球晶内部结构主要由片晶折叠链、末端分子和
不定形材料三部分组成。

生长过程：成核初始阶段它只是一个多层次片晶；然后逐渐向外
张开生长，不断均匀生长成椭球状形式，最后形成球状晶体。

2008年专业课真题答案

一、对比解释下列概念

1. 半导体、聚合物

- ① 常温下导电性介于导体与绝缘体之间的材料称为半导体，其电阻一般在 $10^6 \sim 10^{14} \Omega \cdot m$ 之间。
- ② 由小的重复单元组成的具有高分子量的固态非金属物质称为聚合物。

陶瓷的晶体结构：陶瓷晶体中大量存在的是离子晶体，由于离子键不具有方向性和饱和性，有利于空间的紧密堆积，堆积方式取决于阴阳离子的电荷和离子半径的相对大小。

2. 金属晶体结构、陶瓷晶体结构

- ① 金属晶体的结合键是金属键，因其具有无饱和性和无方向性的特点，从而使金属内部的原子趋于紧密排列，构成高度对称性的简单晶体结构，最常见的金属晶体结构有面心立方结构A1或fcc、体心立方结构A2或bcc和密排六方结构A3或hcp三种。

- ② 陶瓷的晶体结构大多属于离子晶体，它是由金属与非金属元素通过离子键或兼有离子键和共价键的方式结合起来的。常见的结构类型有AB型、AB₂型和A₂B₃型化合物，以及ABO₃型和AB₂O₄型化合物。

3. 螺型位错、混合型位错

- ① 螺型位错线与滑移矢量平行，而且是一条直线，而且位错线的移动方向与晶体滑移方向互相垂直，其伯氏矢量与位错线平行；

- ② 混合型位错其滑移矢量既不平行也不垂直于位错线，而与位错线相交成任意角度，混合位错线是一条曲线，混合位错的伯氏矢量既不垂直也不平行于位错线，而与它相交成一个角($0 < \psi < \frac{\pi}{2}$)。

螺：一种一维线型晶体缺陷，形态上可描述为当相互平行的相邻晶面依次错开在一起形成一个螺旋形斜面的中心线区域时形成的原子错排状态，柏氏矢量平行于其延伸方向。

混：同时含有刃型分量和螺型分量的位错。

4. 共价键、范德华键

① 共价键是由两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键。它具有饱和性和方向性。

② 范德华键是借助于微弱的、瞬时的电偶极矩的感应作用，将原来具有稳定的原子结构的原子或分子结合为一个的键合，它包括静电力、诱导力和色散力。范德华键属物理键，是一种次价键，没有方向性和饱和性。
间隙扩散：晶格扩散机制的一种，间隙原子由一个间隙位置迁移到另一个间隙位置，间隙位置所构成的扩散。

空位扩散：一种扩散机制，这时候原子的净迁移过程是从晶格结点位置移动到邻近的空位中。

5. 晶胞、晶粒

① 为说明点阵排列的规律和特点，可在点阵中取出一个具有代表性的基本单元（最小平行六面体）作为点阵的组成单元，称为晶胞，将晶胞作三维的重叠堆砌就构成了空间点阵。（从晶体结构中取出的能影响反应晶体周期性和形状的最小重复单元）
② 实际晶体是由许多晶粒组成的，每个晶粒可包含多个晶胞。
(金属或陶瓷等多晶体系中的一个单独小晶片)

6. 间隙扩散、空位扩散

① 在间隙扩散中，原子从一个晶格中间隙位置迁移到另一个间隙位置。像氯、碳、氮等这类小的间隙型杂质原子易以这种方式在晶体中扩散。
② 空位扩散是借助于晶格中的空位进行原子迁移的，它比间隙扩散更容易进行，多数情况下，原子扩散属空位扩散，它可实现原子的不定量扩散。(晶格扩散机制的一种，原子的净迁移是从晶格结点位置移动到邻近的空位中)

7. 弹性变形、滞弹性

① 物体受到外力作用，原子偏离其平衡位置产生变形，外力去除后，原子都会恢复至其原来的平衡位置，所产的变形便完全消失，这种变形称为弹性变形。故理想的弹性变形是可逆变形，加载时变形，卸载时变形消失并恢复原状。
② 在弹性极限范围内，应变滞后于外加应力，并和时间有关的现象称为滞弹性，它在加载或卸载时，应变不是瞬时达到其平衡值而是通过一种弛豫过程来完成其变化的，可将其称为弹性而不完整性。

8. 滑移、滑移系

(滑移：晶界中相邻的两个部分在切应力的作用下沿着它们晶面和晶向相对滑动。)

- ① 滑移是晶体的一部分相对于另一部分沿滑移面的位移，它不是作刚性整体位移，而是借助位错在滑移面上运动来逐步地进行的。
- ② 一个滑移面和此面上的一个滑移方向合起来叫做一个滑移系，滑移系越多，滑移也越容易进行。

9. 中间固溶体、金属间化合物

- ① 非纯组分的一定成分范围的固溶体或相，称为中间固溶体。
- ② 金属间化合物，具有明确的化学式的两种金属间化合物，在相图中，它以中间相出现，其存在的成分范围非常窄。

10. 固溶处理、人工时效

- ① 固溶处理：合金加热到高温单相区恒温保存，使过剩相充分溶解至固溶体中后冷却得到过饱和固溶体。
人工时效：在室温以上对合金进行时效处理，使之产生沉淀强化。
- ② 人工时效：在室温以上对合金进行时效处理，使之产生沉淀强化。
固溶处理：通过溶解沉淀粒子而形成固溶体的过程。加热状态下快速冷却，导致固溶体在外界环境下通常处于过饱和不稳定状态。

二、简答下列问题

1. 解释原子间结合力和结合能的概念及二者之间的关系。(见背面)

答: 晶体中粒子之间存在着的相互作用力, 称为结合力, 它主要有金属键、离子键、共价键、范德瓦耳斯力和氢键五种类型。

两个或几个自由状态的粒子结合在一起时所释放的能量称为结合能。

当原子距离小于其平衡间距 r_0 时, 随原子间距的增大, 结合能和结合力都逐渐减小; 而当原子距离大于其平衡间距 r_0 时, 随原子间距的增大, 结合能逐渐增大, 最后趋向于一定值, 而结合力先增大, 当达到最大值后又逐渐减小, 最后趋向于零。

2. 已知铜的原子半径为 0.128 nm , 具有FCC晶体结构, 原子质量为 $63.59/\text{mol}$, 试计算其密度。 $\rho = \frac{nA}{N_A} \times \frac{M}{a^3} \times 4$

$$\text{解: } \rho_{\text{铜}} = \frac{\text{一个晶胞的质量}}{\text{一个晶胞的体积}}$$

其中 M 为摩尔质量, N_A 为阿佛加德罗常数, a 为晶格常数

$$\text{又 } 4R = \sqrt{2}a, \therefore a = 2\sqrt{2}R$$

$$\text{故 } \rho_{\text{铜}} = \frac{63.59/\text{mol}}{6.02 \times 10^{23}} \times 4 \times \frac{(2\sqrt{2} \times 0.128\text{ nm})^3}{(2\sqrt{2} \times 0.128\text{ nm})^3}$$

$$\rho_{\text{铜}} = \rho = \frac{nA}{a^3 N_A} = \frac{4 \times 63.59/\text{mol}}{(2\sqrt{2}R)^3 \times 6.02 \times 10^{23}/\text{mol}} \\ = \frac{4 \times 63.59/\text{mol}}{(2\sqrt{2} \times 0.128 \times 10^{-9}\text{ m})^3 \times 6.02 \times 10^{23}/\text{mol}} = 8.918\text{ g/cm}^3$$

3. 试述固溶体合金中, 间隙和置换溶质原子与刃型位错的相互作用。(见背面)

(1) 溶质原子可与位错交互作用形成柯氏气团

(2) 由刃型位错的应力场可知在滑移面上以上位错中心区域为压应力; 而在滑移面以下为拉应力。若有间隙原子或比溶剂尺寸大的溶质原子存在就会与位错交互作用偏聚于刃型位错下方, 降低位错的再结晶变能力。

(3) 由于处于能量较低状态时, 位错趋向稳定, 间隙和置换的溶质原子对位错有“钉扎作用”, 在位错运动中的作用更强。

4. 给出固溶原子扩散所遵守的Fick第一定律表达式，并解释各量物理意义

答： $J = -D \frac{dp}{dx}$ ，该方程称为菲克第一定律或扩散第一定律。

式中， J 为扩散通量，表示单位时间内通过垂直于扩散方向 x 的单位面积的扩散物质质量，其单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ； D 为扩散系数，其单位为 m^2/s ；而 p 是扩散物质的质量浓度，其单位为 kg/m^3 。

式中负号表示物质的扩散方向与质量浓度梯度 $\frac{dp}{dx}$ 方向相反，即表示物质从高的质量浓度区向低的质量浓度区方向迁移。

5. 描述多晶体材料的塑性变形过程，并解释晶粒细化强化机制。(见背面)

答：多晶体中每个晶粒变形的基本方式与单晶体相同，但由于相邻晶粒之间取向不同，以及晶界的存在，因而多晶体材料在塑性变形过程中，必须克服晶界的阻碍，又要求各晶粒的变形相互协调与配合。

由于晶界上滑移带严重且晶界两侧的晶粒取向不同，因而在一侧晶粒中滑移的位错不能直接进入第二晶粒，要使第二晶粒产生滑移，就必须增大外加应力，从而引起第二晶粒中的位错源动作，所以晶界的存在增加多晶体的强度。由于晶界数量直接取决于晶粒的大小，晶粒越小，晶界越多，故多晶体的强度随其晶粒细化而提高。由霍尔-佩奇公式 $\sigma_s = \sigma_0 + K d^{-\frac{1}{2}}$ 可知晶粒越细小，多晶体的屈服强度越高。

故晶粒细化不仅使材料具有较高的强度和硬度，而且具有良好的塑性和韧性，即具有良好的综合力学性能。

二、回答下列问题。

1. 简要说明相变动力学所解决的问题是什么？哪些关键因素影响相变过程？如何影响？

相变动力学所解决的是相变速率问题，即相变过程中相变量与时间的关系。相变过程取决于相变速率 $\dot{\alpha}$ 与长大速率 G ，主要受温度和时间的影响。

(1) 温度的影响：一般来，温度越高，相变速率越快，完成相变过程越快。

(2) 时间的影响：时间的影不如温度的影显著，但保温时间过长，相变量增加。

(3) 在较低温度长时间保温与较高温度短时间保温可达到相同的相变效果。

影响因素：① 时间：在恒温下，随时间延长，转变速率先增大后减小。

② 温度：温度是影响反应速率的主要因素，一般情况下，随温度越高及

反应率越大。

③ 化学成分：① a. 含碳量越高， M_{∞} 线越低


b. 合金元素，除C, Al外，都会降低转变速率

④ 原始组织晶粒越细，转变速率越快。


⑤ 应力和塑性变形：拉应力和塑性变形增大反应速率，压应力降低反应速率。

⑥ 缺隙缺陷：一般情况下，缺陷会提高反应速率。


2.

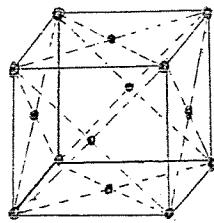

面心立方结构

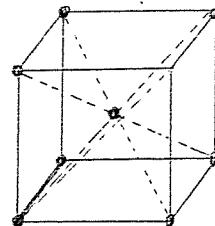


体心立方结构

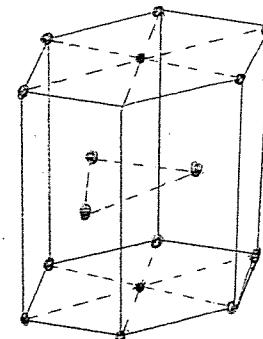

密排六方结构

结构特征	晶体结构类型		
	面心立方(fcc)	体心立方(bcc)	密排六方(hcp)
原子半径(R)	$\frac{\sqrt{2}}{4}a$	$\frac{\sqrt{3}}{4}a$	$\frac{a}{2}(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a^2}{3}} + \frac{a}{4})$
晶胞原子个数(N)	4	2	6
配位数(CN)	12	8	12
致密度(κ)	0.74	0.68	0.74
四面体间隙数量	8	12	12
八面体间隙数量	4	6	6

四、画图、说明并计算

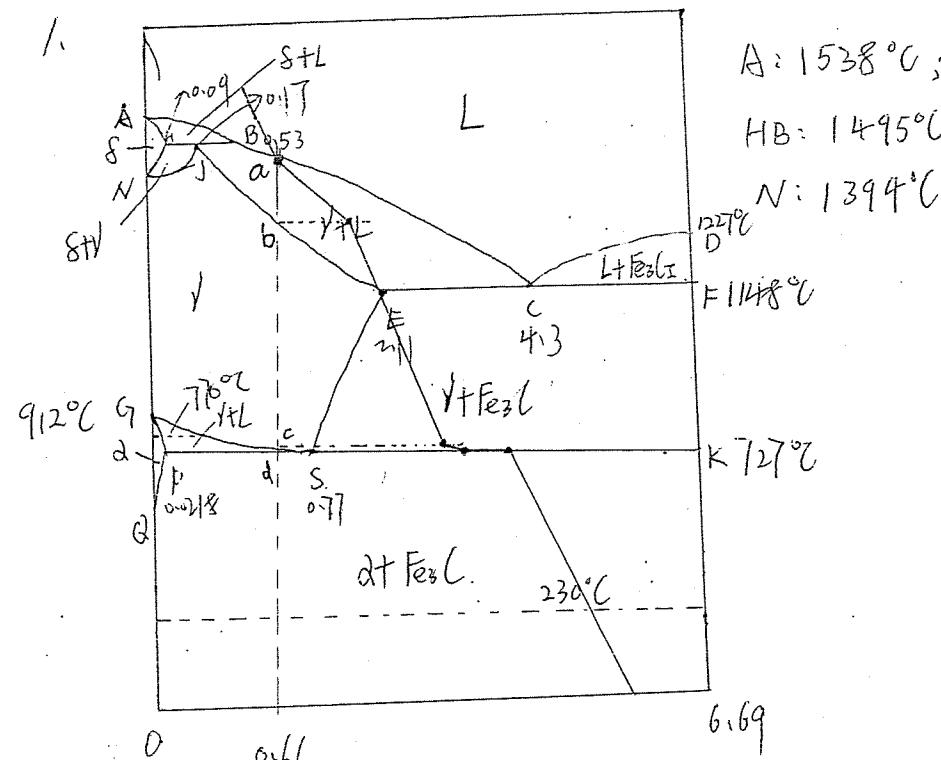

$$2. \frac{W_C - 0.0218}{0.77 - 0.0218} \times 100\% = 85\%,$$

$$W_c = 0.66$$

~~$$W_d = \frac{0.77 - 0.66}{0.77 - 0.0218} \times 100\% =$$~~

$$W_d = \frac{6.69 - 0.66}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 90.4\%$$

$$W_{Fe_3C} = 1 - W_d = 9.6\%$$

3. 液冷却曲线如上图所示。

相变过程：合金在a~b点之间按均匀转变结晶出单相奥氏体；b~c点之间为单相奥氏体；冷却至c点，开始析出铁素体，直至d点，此时铁素体成分达至P点，而奥氏体成分达至S点，剩余奥氏体发生共析转变形成珠光体；在d点以下，先共析铁素体中将析出Fe₃C₆，但其数量很少，一般可忽略。该合金的室温组织由先共析铁素和珠光体组成。

2009年专业课真题答案

1. 对比下列概念

① 结晶、再结晶和二次再结晶
~~结晶是物质从液态转变为具有晶体结构固相的过程。~~

② 将~~液态金属~~冷却时，在~~液体中~~出现~~晶体~~的过程称为~~结晶~~

③ 将冷变形后的金属加热到一定温度之后，在原变形组织中重新产生了方向奇变的新晶粒，而性能也发生了明显的变化并恢复到变形前的状况，这个过程称之为再结晶。

④ 异常晶粒长大称为二次再结晶，是一种特殊的晶粒长大现象~~表现形式为晶~~

⑤ 与~~正常~~再结晶相比，再结晶分为形核和长大两个过程，但再结晶的晶核不是新相，其晶体结构并未改变，二次再结晶只是一种异常晶粒长大现象。

1.2 均匀形核和非均匀形核

① 均匀形核，新相是在母相中均匀地生成的，即晶核在液相中的原子直接形成，不受杂质粒子或外表面的影响；

② 非均匀(异质)形核，新相优先在母相中存在的异质处形成，即附于液相中的杂质或外来表面形核。

1.3 固溶体、置换固溶体和间隙固溶体

① 固溶体是以某一组元为溶剂，在其晶格点阵中溶入其他组元原子(溶质原子)所形成的均匀混合的固态溶体，它保持着溶剂的晶体结构类型；

② 根据溶质原子在溶剂晶格中所处的位置，可将固溶体分为置换固溶体和间隙固溶体两类。当溶质原子占据溶剂晶格的晶格点时，称为置换固溶体；当溶质原子分布于溶剂晶格间隙时，称为间隙固溶体。

离子键：原子之间发生电子转移，形成正负离子，并通过静电作用而形成的化学键。

1.4 离子键、金属键和共价键

- ① 由正负离子之间的静电引力相互作用所构成的键合称为离子键，其基本特点是是以离子而不是以原子为结合单元，离子键无方向性和饱和性。
- ② 由金属中的自由电子与金属正离子相互作用所构成的键合称为金属键，其基本特点是电子的共有化，金属键既无饱和性又无方向性。
- ③ 共价键是由两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键，它既有饱和性又有方向性。

1.5 杂主态、受主态和受主能级

- ① 施主态：当具有5个价电子的杂质原子取代掺杂到硅晶体中，这个杂质原子只有4个价电子参与成键，而额外那一个电子一旦松散地束缚在杂质原子的周围。对于每一个这样松散成键的电子来说，在其禁带的内部相邻导带的位置将形成一个能级或者能态，称为施主态。
- ② 受主态：当具有3个价电子的杂质原子取代掺杂到硅晶体中后，这些原子中的一个夹价键会缺失一个电子，这种缺电子点以认为是一个空穴微弱地束缚在杂质原子上，这种类型的缺陷都会在带隙内部引入一个能级，它十分接近价带的顶端，也被称为受主态。

1.6 晶界扩散、表面扩散和反应扩散

- ① 晶界扩散是通过晶体内的晶界进行的扩散，扩散速率较大；
- ② 表面扩散是在晶体颗粒表面进行的扩散，它的扩散速率更大；
- ③ 当某种元素通过扩散，自金属表面向内部渗透时，若该扩散元素的含量超过基体金属的溶解度，则随着扩散的进行会在金属表面形成中间相（也可能另一种固溶体），这种通过扩散形成新相的现象称为反应扩散或相变扩散，与前两种扩散相比，其扩散速率较慢。

1.7 晶粒、晶界和晶胞

- ① 结晶物质在生长过程中，由于受到外界空间的限制，未能发育成具有规则形态的晶体，而只是结晶成颗粒状，称为晶粒。
- ② 多数晶体物质由许多晶粒所组成，属于同一固相但位向不同的晶粒之间的界面称为晶界，它是一种内界面。
- ③ 为说明点阵排列的规律和特点，可在点阵中取出一个具有代表性的基本单元（最小平行六面体）作为点阵的组成单元，称为晶胞。

1.8 屈服强度、断裂强度和疲劳强度

- ① 屈服强度又称屈服极限，常用符号 σ_s 表示。屈服强度是屈服点的应力值（屈服值），通常用作固体材料力学机械性质的评价指标是材料的额定实际使用极限。~~材料应力一应变曲线~~上材料发生~~塑性~~变形时~~所受~~的~~最大~~应力。
- ② 断裂强度指材料发生断裂的应力。
- ③ 在交变载荷作用下，对应某一特定循环次数，金属材料能承受而不失效的最大应力水平。

1.9 弹性形变、滞弹性与弹性能

- ① 弹性形变是指外力去除后能完全恢复的形变。
- ② 在弹性极限范围内，应变滞后于外加应力，并和时间有关的现象称为滞弹性或弹性后效，在加载或卸载时，应变不是瞬时达到其平衡值，而是通过一种弛豫过程来完成其变化的。
- ③ 弹性形变过程中存储在晶体中的能量称为弹性能。

1.10 非晶、准晶和纳米晶

- ① 非晶中的原子排列无长程有序的特性。
- ② 准晶是准周期性晶体的简称，它是介于液态和晶体之间的一种原子聚集状态的固态结构，它不符合晶体的对称条件，但有一定的周期性有序排列。
- ③ 纳米晶是由至少在一个方向上尺寸为几个纳米的结构单元（主要是晶粒）所构成，它具有一种非平衡态的结构，存在大量的晶界缺陷。

位错：晶界材料中的线状缺陷，在其附近，原子发生错排。
位错线：刃型位错中多余半原子面边缘的连线，或螺型位错中所有平行螺线。

2. 简答下列问题

2.1 简述位错、位错线和柏氏矢量的概念，并论述柏氏矢量和位错线的相对关系。

答：位错属于一种线缺陷，它是晶界原子的局部不规则排列。

位错线是指晶界或晶格内滑移面上已滑移区与未滑移区的分界线。

柏氏矢量：柏氏矢量是反映位错周围失真阵列变化积累的物理量，它的

方向反映了位错的性质和取向，模的大小反映了位错的畸变程度。

刃型位错的柏氏矢量与位错线垂直，螺型位错的柏氏矢量与位错线平行，混合位错的柏氏矢量既不垂直也不平行于位错线，而与它成角 $0 < \theta < 90^\circ$

2.2 在结晶陶瓷晶体中，组元离子的哪些特性影响其最终的晶体结构？如何影响？

阳离子半径与阴离子半径。

- ① $0 < \frac{R^+}{R^-} < 0.155$, 配位数为2, 阳离子位于两个负离子的直线中间
- ② $0.155 < \frac{R^+}{R^-} < 0.225$, 配位数为3, 阳离子位于负离子组成的平面正三角形的中心
- ③ $0.225 < \frac{R^+}{R^-} < 0.414$, 配位数为4, 阳离子位于负离子组成的四面体的中心
- ④ $0.414 < \frac{R^+}{R^-} < 0.732$, 配位数为6, 阳离子位于负离子组成的八面体的中心
- ⑤ $0.732 < \frac{R^+}{R^-} < 1$, 配位数为8, 阳离子位于负离子组成的立方体的中心
- ⑥ $\frac{R^+}{R^-} = 1$, 配位数为12, 此时为最密堆积, 阳离子位于正四面体中心

陶瓷晶体中大量存在的离子晶界，由于离子晶界不具有方向性和周期性，有利于空间的紧密堆积，堆积方式取决于阴阳离子的电荷和离子半径的相对大小。

2.3 简述聚合物晶体形态和金属晶体形态的异同。(见背面)

答：聚合物晶体形态主要有单晶、片晶、球晶、树枝状晶、孪晶、纤维状晶和串晶等。

金属晶体形态主要有面心立方结构、体心立方结构和密排六方结构三种。

与金属晶体形态相比，聚合物晶体形态有明显差异：

① 聚合物晶体态是包含一定量的非晶相；

② 聚合物晶体结构不但与大分子链本身结构有关，而且更强烈地依赖外界条件，如温度、压力等。

相同点：

2.4. 简述稳态扩散与非稳态扩散的规律，举例说明其应用范围。

答：稳态扩散的规律可用菲克第一定律描述， $J = -D \frac{dp}{dx}$ ，即扩散中原子的通量与质量浓度梯度成正比。应用：描述了一种稳态扩散，即质量浓度不随时间而变化。

运用菲克第一定律可测定碳在一周期的扩散系数。实验时，将一个半径为r，长度为l的中空铁心圆筒置于1000°C高温中渗石炭；即筒内和筒外分别以渗碳和脱碳气氛，经过一段时间后，筒内壁内各点的浓度不再随时间变化，满足稳态扩散条件，此时，单位时间内通过筒壁的碳量 \dot{m} 为常数。

非稳态扩散的规律可用菲克第二定律描述， $\frac{\partial^2 C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ ，当D为常数时， $\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ 。应用：碳层厚度与时间有关。

对非稳态扩散，需要对菲克第二定律按所研究问题的初始条件和边界条件求解，不同的初始条件和边界条件将导致方程的不同解，如：两端成分不受扩散影响的扩散偶，一端不受扩散影响的扩散片，衰减薄膜源等问题都可根据菲克第二定律求解。

2.5 列出面心立方晶格和密排六方晶格的滑移系数量，所涉及的晶面和晶向。分析比较这两种晶格的塑性变形能力。

答：面心立方晶格共有 $\{111\}_4 \langle 110 \rangle_3 = 12$ 个滑移系，密排六方晶格共有 $(0001), \langle 11\bar{2}0 \rangle_3 = 3$ 个滑移系。

每一个滑移系表示晶格在进行滑移时可能采取的一个空间取向，在其他条件相同时，晶格中的滑移系越多，滑移过程可能采取的空间取向便越多，滑移容易进行，它的塑性便越好。因为面心立方晶格有 12 个滑移系，而密排六方晶格只有 3 个，故面心立方晶格的塑性变形能力强，而密排六方晶格的塑性变形能力很差。

3. 述题

3.1 画出共析钢的TT图，并对比分析珠光体转变和马氏体转变的异同点。

答：
 ① 珠光体转变在较高温度内发生，马氏体转变在较低温度发生；

② 珠光体转变速度较慢，而马氏体转变速度较快

相同点：珠光体转变与马氏体转变均有形核与长大过程。
 不同点：① 马氏体转变为低温转变，珠光体为高温转变；
 ② 马氏体转变表面产生波浪，珠光体表面无波浪！

- ③ 马氏体转变中层原子均被打散，珠光体中二原予均未打散；
- ④ 马氏体转变中合金元素未打散，珠光体中合金元素打散形成弥散； 时间 →
- ⑤ 转变产物硬度不同，马氏体转变产物的硬度比珠光体高； T-T-T 图
- ⑥ 马氏体转变有奥氏体切变，珠光体转变无奥氏体切变；
- ⑦ 马氏体转变产物为过饱和的 Fe_3C 和 Fe 的机械混合物。



3.2 绘出三种聚合物材料(脆性、塑性和高弹性高分子材料)的应力-应变曲线图, 分析这些材料的变形行为与金属材料的异同。(见背面)

答: 曲线1是脆性高分子的应力-应变曲线,

它在材料出现屈服之前发生断裂, 是脆性断裂。

在这种情况下, 材料断裂前只发生很小的变形;

曲线2是塑性高分子的应力-应变

曲线, 它在开始时是弹性变形, 然后出现

一个转折点, 即屈服点, 最后进入塑性变形区域,

材料呈现塑性行为, 此时若去掉应力, 材料不再

恢复原样, 而留有永久变形;



曲线3是弹性体的应力-应变曲线。

与金属材料相比, 聚合物材料的变形对温度和时间的依赖性要强

烈的多, 而且随其结晶度和交联程度的不同, 其变形特性也不尽相同, 高分子材料在塑性变形时往往会出现均匀变形的不稳定性, 如拉伸试验中细颈现象。




4. 画图, 说明并计算.

$$HB: \delta_H + L_B \Rightarrow \gamma; EF: L_C \Rightarrow \gamma_E + F_{e3} C$$

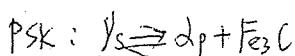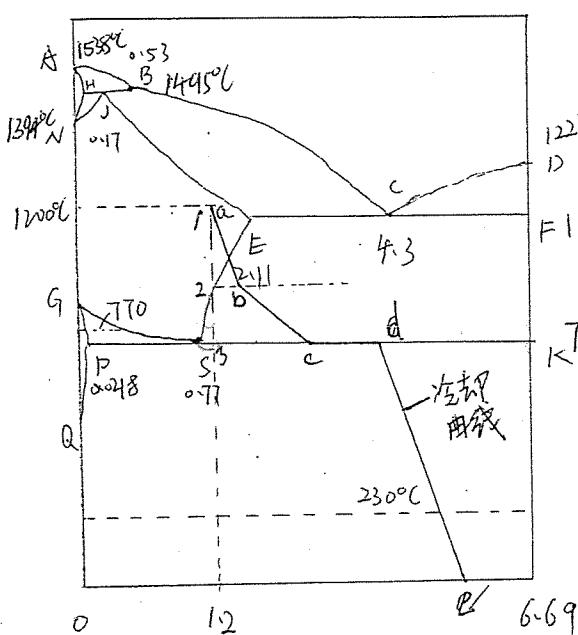

$$W_p = \frac{6.69 - 1.2}{6.69 - 6.77} \times 100\% = 92.7\%$$

$$W_{Fe_3C} = 1 - W_p = 7.3\%$$

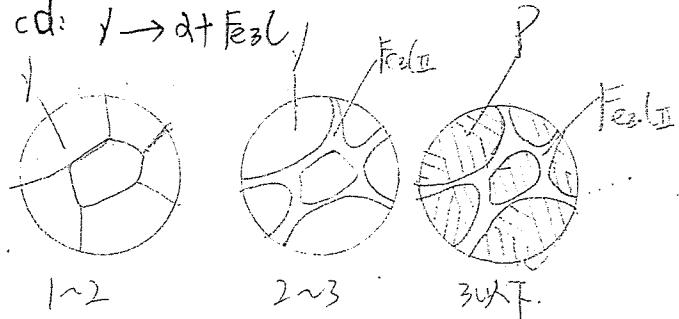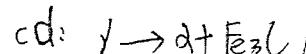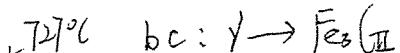

2010年专业课真题答案

1. 对比解释下列概念

1.1 离子导电和电子导电

- ① 在极大多数材料中，电流是由电子的流动所引起的，这称为电子导电；
- ② 对于离子材料，离子的净运动可能产生电流，这种情况称为离子导电。

1.2 点缺陷、面缺陷和线缺陷

- ① 点缺陷在三维空间的各个方向上尺寸都很小，尺寸范围约在一个或几个原子尺度，也称零维缺陷；
- ② 线缺陷在两个方向上尺寸很小，另外一个方向上延伸较长，也称一维缺陷；
- ③ 面缺陷在一个方向上尺寸很小，另外两个方向上扩展很大，也称二维缺陷。

1.3 晶界扩散、表面扩散和反应扩散

- ① 扩散原子沿晶界进行的扩散称为晶界扩散。
- ② 扩散物质为表面的扩散称为表面扩散。
- ③ 通过扩散床而产生新相的现象称为反应扩散。
- ④ 表面扩散、晶界扩散、反应扩散的扩散速率依次降低。

1.4 热塑性和热固性高分子材料

- ① 热塑性高分子材料加热时变软，冷却时变硬，当它处于柔软状态时能够用模具成型或挤压成型。
- ② 热固型高分子材料一旦固化后作用固化或硬化，再进行加热时将不能变软或熔化。

1.5 脆性断裂和韧性断裂

- ① 韧性断裂又称延性断裂，断裂前发生大量的宏观塑性变形，断裂时承受的工程应力大于材料的屈服强度，其缺口处明显地缩颈现象。
- ② 捷脆性断裂时，枝状或没有宏观塑性变形，但在局部区域仍存有一定微小塑性变形。
- ③ 脆性断裂，通过裂纹的快速扩展而发生断裂，断裂时不发生任何显著的塑性变形。

均匀形核：在母相中依靠自身结构的变化，均匀自发地形成核心，即在液相中各区域同时平行相晶核几乎都是相同的且无择优位置，形核

1.6 均匀形核和非均匀形核

- ① 新相晶核是在母相中均匀形成的，即晶核由液相中的一些原子团直接形成，不受杂质粒子或外表面对的影响。
- ② 非均匀形核，新相优先在母相中存在的异质处形核，即依附于液相中的杂质或外来表面形核。

1.7 螺型位错长大和二维晶核长大

- ① 螺型位错长大：平滑界面上存在螺型位错露头时，垂直于位错线的表面上呈螺旋旋形的台阶，原子很容易填充满台阶而使晶核长大。
- ② 二维晶核长大：在平滑界面上形成具有一定临界尺寸的薄层状二维晶核，然后液相原子沿着二维晶核侧边所形成的台阶不断地附着上去，使此薄层很快扩展而铺满整个界面，从而使晶核不断长大。
- ③ 螺型位错长大：光滑界面上存在螺型位错时，垂直于位错线的表面上呈螺旋旋形台阶，原子很容易填充满这些台阶，当一行的台阶被原子进入后，又会出现新的高一层的螺旋旋形台阶，原子继续填充这些台阶，且总是沿着台阶螺型位错生长，如此反复，使晶核得到长大。

- ④ 二维晶核长大：利用系统中存在的能量起伏，使液态原子首先在界面上通过均匀形核形成一个具有一定大小的单分子或单原子平面薄层，即二维晶核，然后依靠液相原子填充其周围台阶进行扩展，直至铺满整个界面。晶核进一步长大必须在新的界面上重新形成二维晶核，如此反复进行。

1.8 共晶和共析反应

① 共晶反应是在某一温度下由一液相同时结晶出两个固相的过程；

② 共析反应是一个固相在恒温下转变为另外两个固相的过程。

① 共晶反应：随着冷却过程的进行，由一液相恒温可逆地转变为两个紧密结合的新固相。

② 共析反应：随着冷却过程的进行，由一个固相恒温可逆地转变为两个紧密结合的新固相。

1.9 非晶、准晶和纳米晶

① 非晶中原子的排列周期短程有序而无长程有序。

② 准晶是准周期晶体的简称，应是一种介于晶态和非晶态之间的新的原子聚集状态的固态结构，它不符合晶体的对称条件，但呈一定的周期性有序排列。

③ 纳米晶是由（至少在一个方向上）尺寸为几纳米的纳米颗粒（主要是晶界）所构成的固相材料。

1.10 热加工和冷加工

① 工程上将再结晶温度以上的加工称为热加工；

② 将再结晶温度以下的加工称为冷加工。

“温加工”介于二者之间，其变形温度低于再结晶温度，却高于室温。

2. 回答下列问题

2.1 从显微组织和力学性能上说明珠光体和回火马氏体的主要区别？


答：① 显微组织上的区别：

珠光体是由铁素体和渗碳体按平行排列组成的层片状或粒状混合物；回火马氏体是由过饱和的铁素体和奥氏体保持其关系而形成碳化物或低碳马氏体和碳化物组成的机械混合物。

② 力学性能上的区别：

① 回火马氏体的强度硬度较珠光体要高，而塑性和韧性比珠光体好。

2.2 叙述 Frank-Read 位错源增殖过程

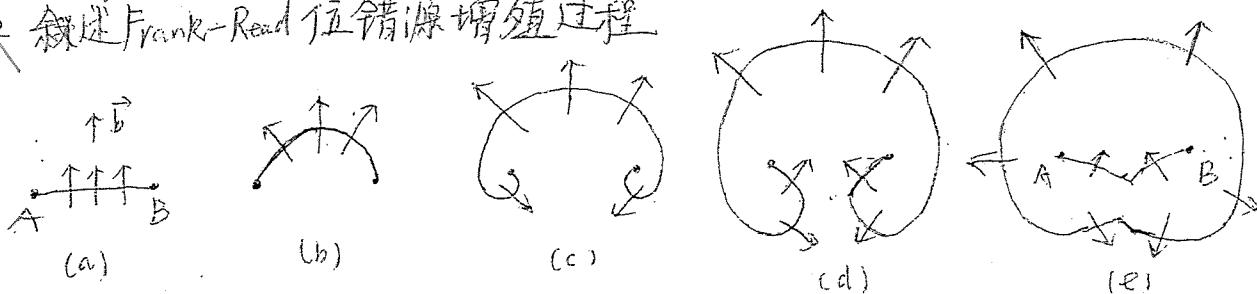

- (1) 位错AB的两端被位错网结夹住，不能运动；
- (2) 沿B方向加切应力，由于AB两端固定，位错线发生弯曲；
- (3) 继续增加外力，使位错线弯曲程度增大，两端绕A、B回转；
- (4) 两弯曲出来的线段相互靠近时，由于位错线平行、方向相反，它们相对抵消，形成一个闭合的位错环和位错环内一小段弯曲位错线；
- (5) 在持续外力作用下，如此反复，实现位错增殖。

2.3 试述成分过冷对固溶合金结晶后组织的影响。(见背面)

- (1) 通过成分过冷，有利于生成树枝晶和柱状晶；
- (2) 回溶合金的铸锭组织一般由表面细晶区、粗状晶区和中心粗大柱状晶区所组成，采用进一步增大固液界面前方的过冷区方法可得到全部的柱状晶组织。
- (3) 当成分过冷度大于形成新晶核所需的过冷度时，在界面前沿的液相中产生新的晶核，大量的新晶核可限制柱状晶的生长，从而获得发达的柱状晶组织。

如试上述金属-金属型共晶和金属-非金属型共晶结晶时，固液界面差异。

(1) 金属-金属：其两组或相与液相之间的液-固界面为粗粒界界面，各相的前沿液岸温度均在共晶温度以下的 -12°C 范围内，它们的液固界面的温度基本上相等，固界界面为直状。

(2) 金属-非金属：金属型粗粒界面前沿液相的动态过冷度约为 -12°C ，而非金属型粗界面前沿液相的动态过冷度约为 -10°C 。当液界中通过合金，只带较小动态过冷度的金属相将领先形核并往生长，从而迫使生长的非金属相也相应地发生枝化或迫使其停止生长，从而得到不规则形态的星状组织，如针片状、骨骼状。

3. 沉淀回复


3.1 画出共析成分过冷奥氏体的温转变曲线，并对比马氏体转变和贝氏体转变的异同点。

(1) 相同点：

- (1) 均有形核与长大过程；
- (2) 转变时均无碳原子的扩散；
- (3) 转变对原子相与母相均无严格关系；

(2) 不同点：

- (1) 马氏体转变是高温转变，而贝氏体是中温转变；
- (2) 贝氏体转变时产生表面裂纹，而马氏体没有；
原因：观察到
- (3) 马氏体转变时碳原子发生扩散，而贝氏体中无碳原子扩散；
- (4) 马氏体转变时合金元素通过扩散重新分布，而贝氏体中合金元素不扩散；
- (5) 贝氏体转变产物强度高于马氏体转变产物；
- (6) 转变产物的组织不同；
- (7) 贝氏体转变以铁为领头相，而马氏体转变以碳为领头相。

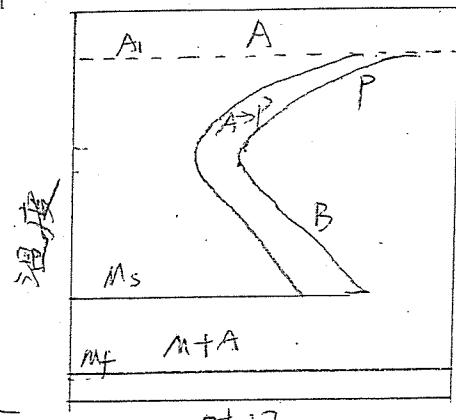

3.2. (见11页)

(1) 再结晶退火，它是在将淬火后的金属加热到一定温度之后，在原变形组织中重新产生完全的新晶粒。


适用于室温力学加工不细化的材料，可用于中间退火，调整钢的硬度，改善组织和性能，但温度控制不好时，会使晶粒粗化。 $(400\sim500^{\circ}\text{C})$

(2) 正火处理，它应将钢加热到 A_1 (或 A_{cm})以上一定温度，保温以后在空气中冷却得到珠光体组织的热处理工艺。

正火主要应用于中低碳钢。

它能改善机械加工性能，细化晶粒，消除应力。

4. 画图，说明并计算。

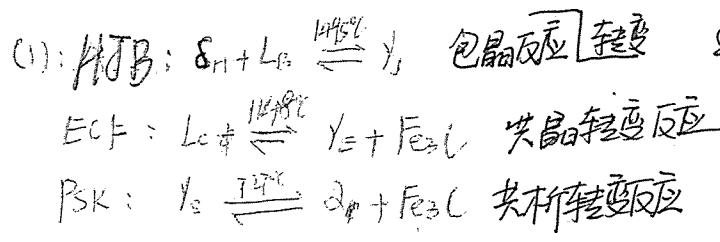


$$(2) W_d = \frac{6.69 - 0.4}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 94.3\%$$

$$W_{Fe_3C} = 1 - W_d = 5.7\%$$

(3) ② 各铁素体和渗碳体的体积
之差，金相组织中珠光体的体积
百分数即其质量百分数：

$$\Delta V_p = \frac{0.77 - 0.4}{0.77 - 0.0218} \times$$

$$\Delta V_p = \frac{0.46 - 0.0218}{0.77 - 0.0218} \times 100\% = \frac{50.5\%}{55.7\%}$$

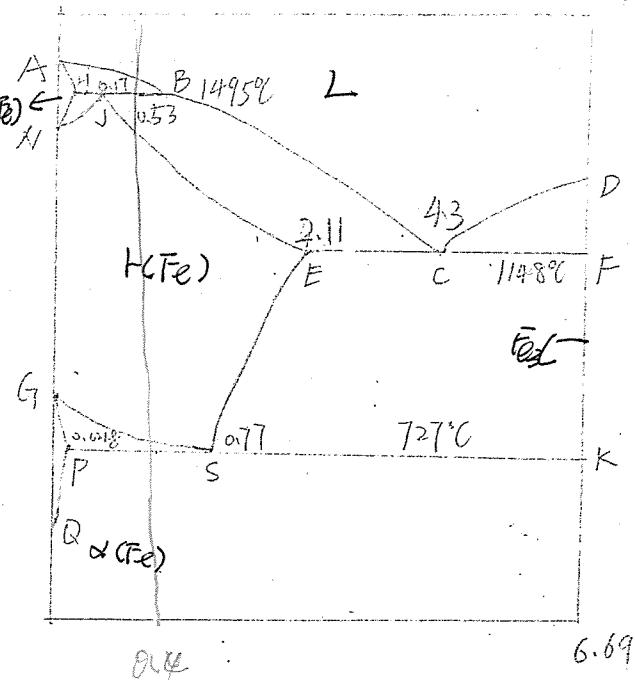

6.69

2011年吉业课真题答案

1. 对比解释下列概念

- 1.1. 疲劳强度：对应某一特定循环次数，材料能承受而不失放的最大应力水平。
疲劳寿命：在某一指定应力幅值下，引起疲劳失放的应力循环总数。
- 1.2 扩散：固溶中原子，或分子，通过热运动而发生长程迁移，或宏观物质传输现象。
自扩散：不仅依赖于浓度梯度，而仅由热振动产生的扩散称为自扩散。
异(互)扩散：一种金属中的原子向另一种金属中的扩散叫异(互)扩散。
- 1.3 离子键：原子之间发生电子转移，形成正负离子，并通过静电作用而形成的化学键。
离子键的本质是静电作用，无方向性，无饱和性。
共价键：由两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键。
共价键有饱和性和方向性。
金属键：是一种特殊的分子间作用力，它是由金属原子同时与两个电负性很大而原子半径很小的原子相结合而产生的，具有比一般共价键大的键力。有饱和性，有方向性；存在于分子内或分子间。
- 1.4. 热塑性高分子：这种聚合物在加热时变软，冷却时变硬。所以当这种颗粒状的物质处于软态时能够由模具成型或挤压成型。
热固型高分子：这种聚合物一旦由化学作用固化或硬化，再进行加热时将不能变软或融化。
断裂韧度(K_c)：发生裂纹扩展时应力强度因子的临界值，它是表示材料抵抗裂纹尖端能量的力学性能指标，反映了材料的承载能力。
- 1.5 断裂韧性(K_{IC})：即平面应变断裂韧性；平面应变条件下应力强度因子的临界值（即达到该值时裂纹发生扩展）
- 1.6 均匀形核：在母相中依靠自身的结构变化均匀自发地形成核心，即在液相中各个区域出现新相晶核的几率都是相同的，是无择优位置形成非均匀形核：新相优先在母相中存在的异质处形核，那依附于液相中的杂质或外在表面上形核。
- 1.7 螺形位错长大：光滑界面上存在螺型位错时，垂直于位错的表面呈螺旋旋涡的台阶，晶体通过原子填充这些台阶而长大。
- 二维晶核长大：在光滑界面上，形成一定大小的单分子或单原子的平面薄层，即二维晶核，液相原子沿着二维晶核侧边所形成的台阶不断向上，使此薄层很快扩展而铺满整个表面，如此反复，使晶层不断放大。
- 熔点：固态将其物态由固态转变为液态的温度。
- 玻璃转变温度：非晶陶瓷或聚合物的过冷液体冷却转变为刚性玻璃时的温度。

9. 玻尔原子模型：(1) 电子不是在任意轨道上绕核运动，而是在一些符合一定量子化条件的轨道上运动；
 (2) 电子轨道离核越远，原子所含的能量越高，电子尽可能处在离核最近的轨道上；(3) 只有电子从较高能级跃迁到较低能级时，原子才会以光子形式释放能量。
- ~~玻尔原子模型~~：一种早期的~~电子模型~~，该模型假定电子围绕原~~子~~核外不连续的轨道旋转。
- 波动力学模型：应用薛定谔方程来描述核外电子的运动状态，薛定谔方程是一个二阶偏微分方程，它的自变量是核外电子的坐标，因变量是电子波的振幅，薛定谔方程得到的一个解就是核外电子的一个定态。
- 波动力学模型：它也是一种电子模型，该模型认为电子像波一样，并且表现出波动性和粒子性双重特性。

- 1.10. 点缺陷：在三维空间的各个方向上尺寸都很小，尺寸范围约一个或几个原子尺度，故也称零维缺陷，包括空位、间隙原子、杂质或溶质原子。
- 线缺陷：在两个方向上尺寸很小，另外一个方向上延伸较长，也称一维缺陷，如各类位错。
- 面缺陷：在一个方向上尺寸很小，另外两个方向上扩展很大，也称二维缺陷，如晶界、相界、孪晶界和堆垛层错等。

2. 简答下列问题

2.1 从显微组织和力学性能上说明珠光体和回火马氏体的主要区别。

① 显微组织：

珠光体：珠光体是由铁素体和渗碳体反反复形成层状或片状机械混合物。

回火马氏体：其显微结构由非常细小且均匀分散的碳化物颗粒在连续的 α -铁素体基底而构成。

2.2 力学性能

珠光体：珠光体的强度比铁素体高，比渗碳体低，而且珠光体强度随其层间距减小而提高；它的塑性和韧性则比铁素体低，比渗碳体高。

回火马氏体：随回火温度的升高，其强度、硬度下降，而塑性、韧性提高；但在 $700\sim300$ ℃较低温度回火时，由于内应力的消除，其强度和硬度都有所提高。

2.2. 对比说明单晶材料和多晶材料的组织、性能特点，并讨论纳米材料的性能特点

- 1) 单晶：在组织上由单一晶粒所构成，常温下强度较低，易发生滑晶断裂，高温下强度较大，高温力学性能好。
- 2) 多晶：在组织上由多个晶粒构成，常温下力学性能高，高温下由于蠕变，裂纹容易滑晶扩展，力学性能较低。



3) 纳米材料的性能特点：

- a. 纳米晶材料的力学性能远高于其通常的多晶状态，不仅具有较高的强度和硬度，其塑性、韧性也明显改善；
- b. 纳米晶导电金属的电阻高于多晶材料；
- c. 纳米铁磁材料具有低的饱和磁化强度、高的磁化率和低的矫顽力。

2.3 举例说明沉淀硬化原理，并给出所涉及材料的硬化工艺参数。
沉淀硬化是金属合金的硬化的强化手段，通过从过饱和固溶体中析出非常细小且均匀分散的粒子来实现。

将 $w(\text{Cu})=4\%$ 的 Al-Cu 合金加热到 540°C 以上温度进行固溶处理，获得以 Al 为基的单相固溶体。此时，将单相固溶体缓慢冷却到低温，得到过饱和的 Al 固溶体，然后加热到 $0\sim130^{\circ}\text{C}$ 保温进行时效，随着时效时间的延长，从过饱和固溶体中析出 β'' 相，由于 β'' 与基体 α 相保持共格，使其固溶体产生弹性应变，阻碍位错运动，使塑性变形抗力提高，从而使材料硬化。

2.4. 作图表示体心立方和面心立方的晶格结构，并画出体心立方的 (110) 和面心立方的 (111) 面面上原子排列情况。

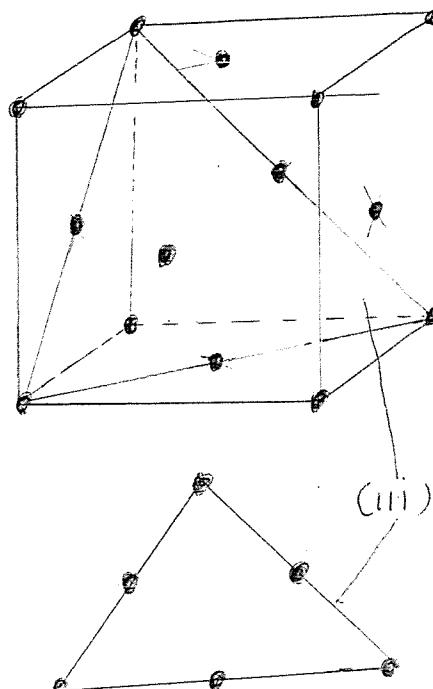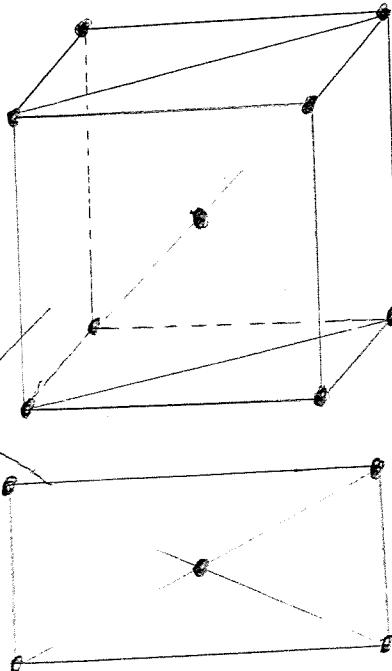


3.1 试述题

3.1 在同一坐标图中画出低碳钢的(a)工程应力-应变曲线和(b)真应力-真应变曲线，并回答下列问题：

3.1.1 说明两条曲线的异同点：

3.1.2 结合所画应力-应变曲线，叙述在塑性变形的哪些阶段发生了(1)晶格畸变、(2)大量位错滑移、(3)颈缩。

σ_e : 弹性极限
 σ_s : 屈服极限
 σ_b : 抗拉强度
 σ_k : 断裂强度

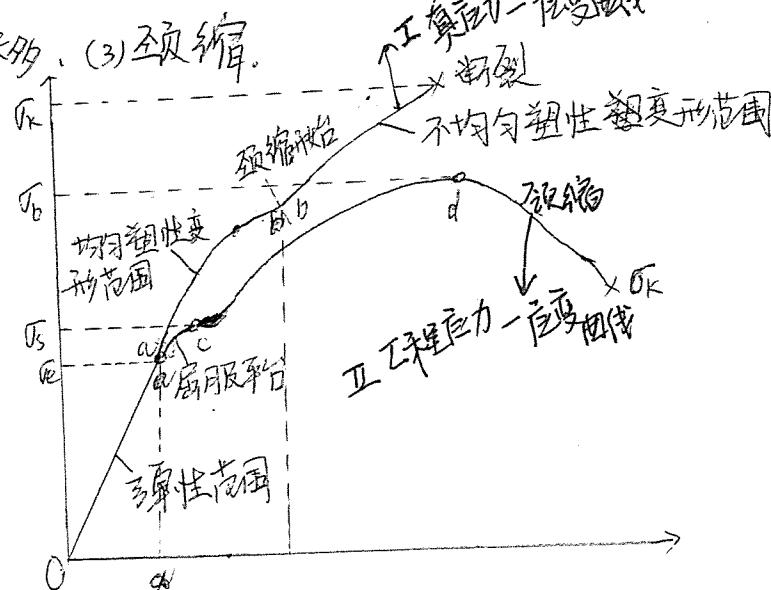

相同点：a. 在开始时都有一弹性变形阶段；
 b. 当形变达到一定值时，均发生断裂；

不同点：真应力-真应变曲线，不像工程应力-应变曲线那样在载荷达到最大值后转而下降，而是继续上升直至断裂，这说明金属在塑性变形过程中不断地发生加工硬化，从而外力应力必须不断增高，才能继续进行，即使在出现颈缩后，颈缩处的真应力仍在升高，这就排除了工程应力-应变曲线中应力下降的假象；真应力-真应变曲线上不出现屈服平台。

由一真读：①a阶段产生晶格畸变；ab阶段大量位错滑移；b之后产生颈缩。
 真应力-工程应变：②a阶段产生晶格畸变；cd阶段大量位错滑移；d之后产生颈缩。

3.2 列出至少两种细化金属材料组织的热加工方法。说明适用材料、大致工艺参数和优缺点。

1) 正火

正火是将钢加热到 A_{C_3} 或 A_{C_m} 以上 $30 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ，保温以后在空气中冷却得到珠光体类组织的热处理工艺。

适用材料：广泛用于低碳钢 ($w_c < 0.25\%$) 和中碳钢 ($w_c = 0.25\% \sim 0.5\%$)。

优点：a. 改善低碳钢的切削加工性能；

b. 消除中碳钢的拉力加工缺陷；

c. 消除过共析钢中的网状碳化物，便于球化退火；

d. 细化晶粒，消除应力

e. 为最终热处理提供良好的组织状态。

缺点：一些中碳钢及合金钢正火后硬度偏高，不利于切削加工。
以完全退火（或重结晶退火）

完全退火是将钢件或钢材加热到 A_{C_3} 以上 $20 \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，保温足够长时间，使组织完全

完全退火是将钢件或钢材加热到 A_{C_3} 以上 $20 \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，保温足够长时间，使组织完全

完全退火是将钢件或钢材加热到 A_{C_3} 以上 $20 \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，保温足够长时间，使组织完全

优点：a. 细化晶粒；

b. 均匀组织；

c. 消除内应力；


d. 降低硬度和改善钢的切削加工性。

缺点：所需时间较长，尤其是过冷奥氏体比较稳定的合金钢更是如此。

4. 画图讨论题

4.1 画出奥氏的尾部(相图),并回答下列问题

- 分别写出含碳量(质量分数)为0.45%和3.0%两种合金从液相平衡结晶到室温过程中的相变过程。
- 比较上述两种合金中碳化物的种类、数量和形态。
- 举例说明上述两种合金的组织、性能特点,典型应用。

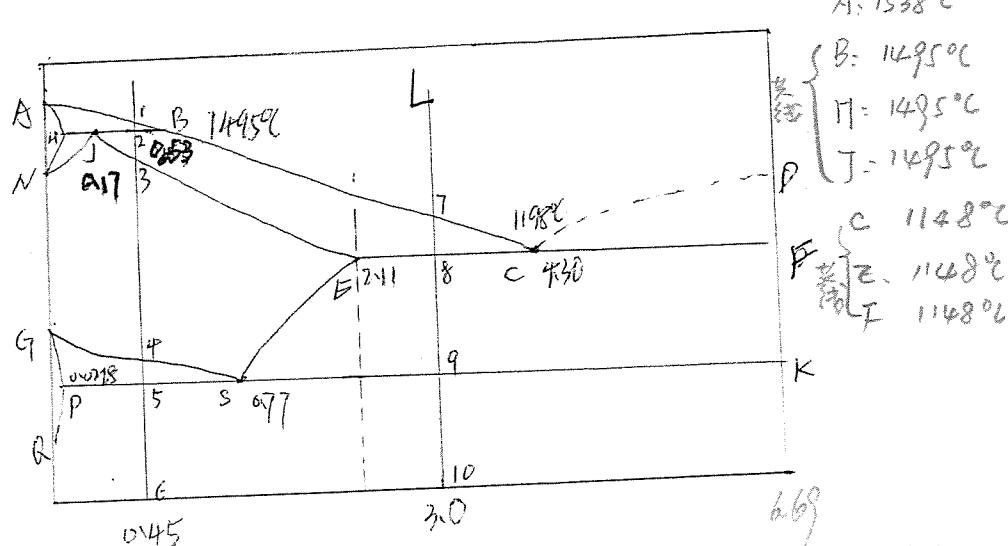

- (1) $W_c = 0.45\%$:
 - 合金从液相冷却至1辰时,开始析出 γ -铁素体,随着温度的下降,固相不断增加,液相不断减少,固相沿着AH线变化,液相沿着AB线变化。
 - 冷却至2辰时,发生包晶转变,液相和固相温度转成奥氏体($F+Fe$)。
 - 包晶转变结束后,还有一部分液相剩余,随着温度的下降,液相转变为 γ ,到3辰液相完全转变为单相奥氏体:
 - 3~4之间为单相奥氏体区;
 - 冷却至4辰时,开始从奥氏体中析出 γ -铁素体,随温度下降,铁素体成分沿着GS线变化直至5辰;
 - 随着温度变化,奥氏体成分沿着GS线变化直至5辰;
 - 冷却至5辰时,奥氏体的成分到达S辰,开始发生共析转变,由奥氏体生成铁素体和渗碳体的机械混合物,即珠光体。
 - 6辰以下从铁素体中析出三次渗碳体,数量极少可忽略不计。
 - 6辰以下从铁素体中析出三次渗碳体,数量极少可忽略不计。
 - 室温下的组织为 γ -铁素体+珠光体。
- $W_c = 3.0\%$:
 - 合金从液相冷却至7辰,开始析出 γ ,固相成分沿着JF线变化,液相成分沿着BC线变化,直至8辰。
 - 冷却至8辰时,液相成分到达C辰,开始发生共析转变,由液相中析出 $\gamma+Fe_3C$ 的混合物,即 Ld 。
 - 8辰以下,从奥氏体中析出 γ +(Ld),直至9辰;
 - 冷却至9辰时,开始从奥氏体中析出珠光体。
 - 室温下的组织为 $P+Fe_3C+(Ld)$

(2) ① $W_c = 0.45\%$ 的合金中只有共晶渗碳体, $W_{Fe3C} = \frac{0.45 - 0.0218}{6.69 - 0.0218} \times 100\% = 6.42\%$
在珠光体中与铁素体交替地呈层片状分布。

② $W_c = 3.0$ 的合金中的渗碳体有三种:

a、共晶渗碳体, $W = \frac{3.0 - 2.11}{6.69 - 2.11} \times 100\% = 19.43\%$

(鸟状) b、二次渗碳体, $W_{Fe3C(II)} = \frac{2.11 - 0.77}{6.69 - 0.77} \times (1 - 19.43\%) = 18.24\%$, 呈网状分布

c、共析渗碳体, $W = \frac{0.77 - 0.0218}{6.69 - 0.0218} \times \frac{6.69 - 2.11}{6.69 - 0.77} \times (1 - 19.43\%) = 7\%$, 层片状。

(3) 0.45% 的合金的组织由共析渗碳体 + 珠光体组成。
性能: 强度、硬度较高而低, 但塑性、韧性较高。

应用: 轴类零件。

3% 的合金, 组织由珠光体 + 二次渗碳体 + 变态莱氏体组成
性能: 强度、硬度较高, 塑性、韧性较差。
应用: 应用于结构复杂件和耐磨件, 如泵类。